

欢迎使用本公司立式机控制系统

安全注意事项

（安装前请务必阅读）



1. 当外部电源发生异常，或控制系统发生故障时，为了整个系统安全工作，请务必在控制系统的外部设置安全电路。
2. 控制系统不能检测的输入输出等异常情况发生时，则不能控制输出，为使机器能安全运转，请设计外部安全电路或保护装置。



1. 在安装前，敬请仔细参阅本说明书。
2. 未经许可切勿擅自拆开主机箱及键盘进行维护。
3. 如有疑问，请来电咨询。



1. 随着系统不断升级和完善，相关资料及技术参数如有变动将不另行通知。
2. 本说明书如有不足之处欢迎用户批评指正。

声 明

使用本系统前请仔细阅读本使用说明，**PORCHESON** 公司只对本系统自身存在的问题负有保修和维护责任，对因操作不当、擅自维修、自然灾害以及由自然灾害伴随引发的故障，或其它异常情况导致系统损坏或资料丢失，由此造成的不良后果，本公司概不负责。

本说明书的内容如果出现变动，将不另行通知。本说明书的内容仅供参考使用，对于其内容可能存在不同理解，如因误用本说明所造成的任何损失，本公司概无须负责。至于说明中所示图形为一般概括性的抽象与实物可能会有些出入或误差，但其所示功能是相符的。

本公司依著作权法，享有及保留一切著作之专属权力，未经本公司书面同意，不得对本说明书进行增删、改编、翻印或仿制。

产品保修条款

- 一、保修服务由我公司驻全国各地办事处售后服务中心负责提供，保修范围包括我公司销售的所有产品。
- 二、本公司产品，实行一个月的“三包”服务和二年免费保修（其中LCD屏保修期为一年）服务，起始时间以产品售出日期为准，双方另有约定的按约定的时间执行。
- 三、本公司产品在正常状态下使用，仅是因产品自身质量原因而发生的故障，在产品“三包”或保修期间，可享受免费修理、更换服务。
- 四、在“三包”和保修期内用户有以下情形的，不享受“三包”和免费保修服务：
 - 1、由于人为因素或不可抗拒原因造成的故障或伤坏；
 - 2、未按规定安装及操作引起的产品损坏；
 - 3、使用过程中因外围漏电短路所引起的产品损坏；
 - 4、使用过程中受外力撞击造成产品损坏；
 - 5、擅自拆装修理，撕毁、涂改条码或流水号的；
 - 6、在高温、潮湿的环境中使用，造成产品过热烧坏或严重受潮所引起的。
- 五、本公司承诺在国内市场用户确因产品质量问题而需要售后服务时，以本公司办事处服务所在地为准，同城**24**小时内，同省**48**小时内，省外不迟于**72**小时到达用户处维修，海外用户则寄回我公司维修，邮寄费用由用户承担。
- 六、为满足用户的个性化要求，本公司产品可提供软件开发包给用户作二次开发，但用户应承担自行二次开发所带来的风险。
- 七、用户使用产品中出现故障应及时告知我公司，由我公司专业人员负责维修，严禁用户未经本公司同意擅自进行拆机修理。否则视用户自行放弃产品保修权利，由此造成损失或产品损坏，由用户自行承担。
- 八、产品过了保修期后修理收费的，同一性能故障可享受自修复之日起三个月止的免费保修，但属于本条款第四条规定的六种不享受免费保修的情形除外。
- 九、本条款从二〇〇九年六月一日起实施，以前与本条款不一致的，以本条款规定为准。
- 十、本公司拥有对本条款的最终解释权。

PORCHESON TECHNOLOGY CO.,LTD

BK208

操作手册

软件版本V3.0

2009.08版

版权所有，未经允许翻印必究

系统配置及安装	5
按键操作说明	8
参数/功能设定说明	15
生产管理	35
系统调试设定说明	41
输入/输出状态检测	54
参考附录	58

目 录

第一章 系统配置及安装

- 1. 产品配置及说明.....第5页
- 2. PS660BM 控制系统特点.....第5页
- 3. 控制系统安装及调试.....第6页

第二章 按键操作说明

- 1. 操作键盘面板图.....第8页
- 2. 功能键说明.....第9页
- 3. 参数设定键说明.....第10页
- 4. 游标键.....第11页
- 5. 操作模式选择键.....第11页
- 6. 电热开/关和马达开/关键.....第11页
- 7. 手动操作键.....第12页
- 8. 数字向项定范围.....第14页

第三章 参数/功能设定说明

- 1. 普通机开机主页面.....第15页
- 2. C 型机开机主页面.....第16页
- 3. 快速设定页面.....第20页
- 4. 开锁模资料设定.....第21页
- 5. 射出/保压资料设定.....第22页
- 6. 储料/射退资料设定.....第23页
- 7. 自动清料资料设定.....第24页
- 8. 座台/托模资料设定.....第25页
- 9. 滑模/定位资料设定.....第26页
- 10. 中子/绞牙资料设定.....第27页
- 11. 吹气资料设定.....第28页
- 12. 计时/计数资料设定.....第29页
- 13. 温度资料设定.....第30页
- 14. 预热资料设定/温度观测图表.....第31页
- 15. 模具资料设定.....第32页
- 16. 资料修改经过记录.....第33页
- 17. 特殊参数调整/设定.....第34页

第四章 生产管理

- 1. 生产资料设定.....第35页
- 2. SPC追踪记录页面.....第36页
- 3. 压力速度曲线.....第37页
- 4. 温度追踪曲线页面.....第38页
- 5. USB设定页面.....第39页
- 6. CAN设定页面.....第40页

第五章 系统调试设定说明

- 1. 工程师设定页面.....第41页
- 2. 延迟页面.....第42页
- 3. 压力/流量斜率设定页面.....第43页
- 4. 压力预调页面.....第44页
- 5. 流量预调页面.....第45页
- 6. 背压预调设定页面.....第46页
- 7. 电子尺/压力检测设定页面.....第47页
- 8. 特殊功能选择页面.....第48页
- 9. 备用功能设定页面.....第50页
- 10. 可编程备用功能页面.....第51页
- 11. 温度参数/时间设定页面.....第52页
- 12. 机器编号/出厂值设定页面.....第53页

第六章 输入/输出状态检测

- 1. 输入检测页面.....第54页
- 2. 输出检测页面.....第56页

参考附录

- 1. BK208C键盘安装尺寸图.....第58页
- 2. BK208S键盘安装尺寸图.....第59页
- 3. 开关电源外形尺寸及安装孔位图.....第60页
- 4. 主机外形尺寸及安装孔位图.....第60页
- 5. 系统接线图.....第61页
- 6. 马达电热接线图.....第62页

第一章 系统配置及安装

1. 产品配置及说明

序 号	型 号	配 置 说 明	数 量	备 注
1. 主机	PS360BM	16/16+5 + 4路电子尺	1套	可选配
	PS660BM	24/24+9 + 3路电子尺	1套	
2. 键盘	BK208C	185*390/LCD(5.7"320*240)	1套	可选配
	BK208S	210*470/LCD(5.7"320*240)	1套	
3. 开关电源	PW600B	600W	1套	
4. 通信电缆	DB-15F	1米至8米可选	1套	


2. PS660BM 控制系统特点

- ▶ 采用高亮度LCD液晶显示画面，5.7寸单色
- ▶ 系统采用双32位CPU设计，速度快，控制精确，稳定性高
- ▶ 具备 Real Time 功能，可实时显示日期和时间
- ▶ **80** 组模具资料储存，可中、英文输入模具名称，实时操作帮助
- ▶ 密码设定及资料锁定，可避免操作者任意更改成型资料，影响产品品质
- ▶ 多语言文字可选择，实时动态显示
- ▶ 包装模数设定功能，产量可设定八位数
- ▶ 多种中子及绞牙程序，适合不同类型的中子和绞牙控制
- ▶ 比例微积分（PID）自学习温度控制，4+1段温度
- ▶ 温度可一周预约定时加热，操作更便利
- ▶ 输入/输出端具有过载保护及短路保护功能
- ▶ 自我故障检测、报警显示及语音提示等功能
- ▶ 输入、输出采用光藕合电路，可隔离外部线路干扰
- ▶ 无滑模、单滑模、双滑模可供选择；电眼、故障急停开模双重保护
- ▶ 检示画面可检查所有输入、输出点及按键的动作状态
- ▶ 2路标准D/A比例输出，最大电流输出3A
- ▶ 压力、速度、电流输出值可实时动态观察，无需另装电流表
- ▶ 压力、流量、背压数字化预调，适合各种厂牌的比例阀，更好的线性比例
- ▶ 具有远程通讯功能，可为用户远距离编写程序以及更换不同版本软件
- ▶ 由一台计算机主机连网管理255台注塑机生产，能准确统计每台机生产情况，生产数据打印，方便管理

3. 电脑控制系统的安装及调试

3.1 控制系统安装时注意事项

本控制系统设计非常简洁，键盘与主机箱的连接只有一条15芯屏蔽电缆，安装连接相当方便灵活，安装示意图如下：

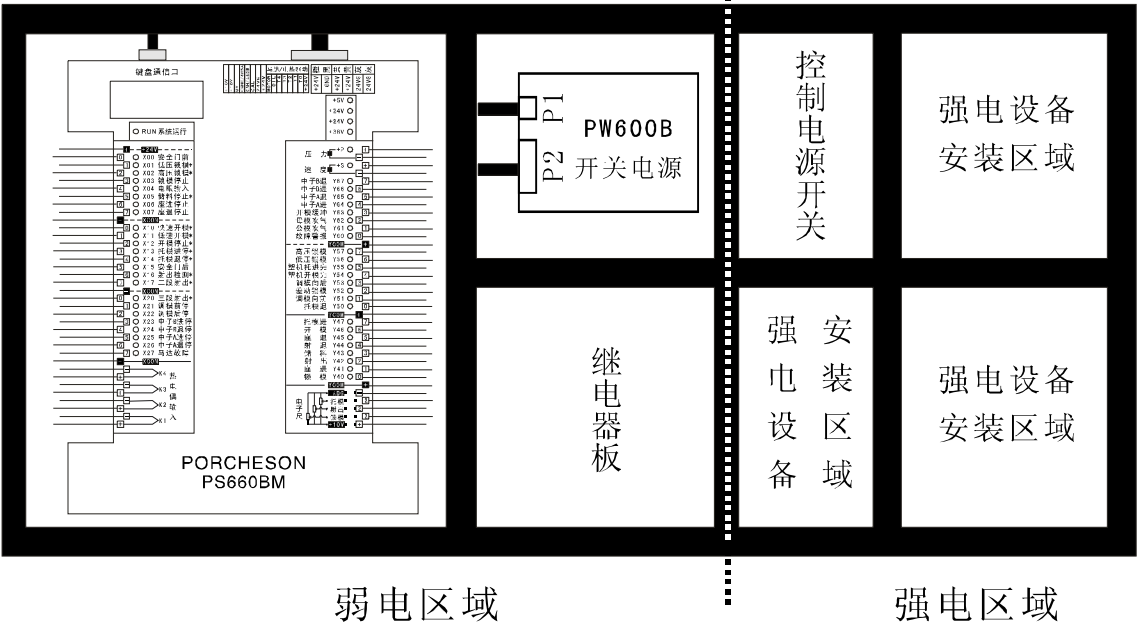

机箱布置建议（仅供参考）

- (1) 主控制箱安装时尽量采用封闭式电箱，要具有良好通风、防油、防尘的条件加装排风扇并装上防尘过滤网，保持电箱温度在50℃以下。
- (2) 安装电脑主机及电源盒时，应尽量考虑与所有交流接触器及变压器等交流组件不得靠得太近，防止电网电波干扰。
- (3) 所有电线及屏蔽线不得随意剪断、加长或缩短，必须使用我公司提供电线及屏蔽电线，以免影响控制系统可靠性及正常工作。
- (4) 热电偶传输线外壳必须是屏蔽线，热电偶外层屏蔽网线同机器接地点可靠连接并接入大地，接地电阻必须10Ω以下。
- (5) 布线时尽量使高低压线与电脑控制线分开，不能将所有电线扎在一起，以免干扰控制系统可靠运行。
- (6) 键盘与主机箱用15芯通信连线，安装时必须用手拧紧，以免接触不良影响系统正常运行。
- (7) 特别注意油阀输出公共端线 YCOM ，必须全部接上并连接要牢固，以免造成电脑有输出而油阀无动作的现象。

3.2 控制系统检查

- (1) 安装完毕后，进行全面检查，包括开关电源、主机箱、电热输出线路、键盘热电偶等所有连线是否连接牢固。
- (2) 完成线路检查后，进行通电检查，先把直流电源输出端即开关电源输出线插头取出，然后通电检查，测量各电压是否与其标值相同，观察开关电源输出指示灯是否正常。
- (3) 完成测量后断电，插上DC8位输入至主机箱插头，再通电检查时，键盘LCD显示在主页面正常状态，旋动急停开关，主机箱 RUN 灯是否亮，如果灯亮，说明系统已经正常工作。


3.3 控制系统调试

- (1) 系统显示正常工作后，在监示页面按  键进行颜色和对比度调整。

- (2) 进行参数设定记忆测试，按  键，选取一组模号，然后在各页面设定

数据，按  键，储存数据，切断电源，过一段时间再通电，系统会自动调出你所存入的模号资料，如正确，则表示记忆正常。

- (3) 然后进行各有关页面资料设定（具体操作参照第三章参数设定说明）进行，初次设定时，压力、速度可尽量小一点，待各动作正常后再逐步加大到正常设定参数，以免损坏机器的性能。
- (4) 有关参数设定完成后进行存入，仔细检查各输入/输出点是否正常，报警系统全面检查，包括电眼、紧急回升；合模按钮及紧急回升接线图如下：

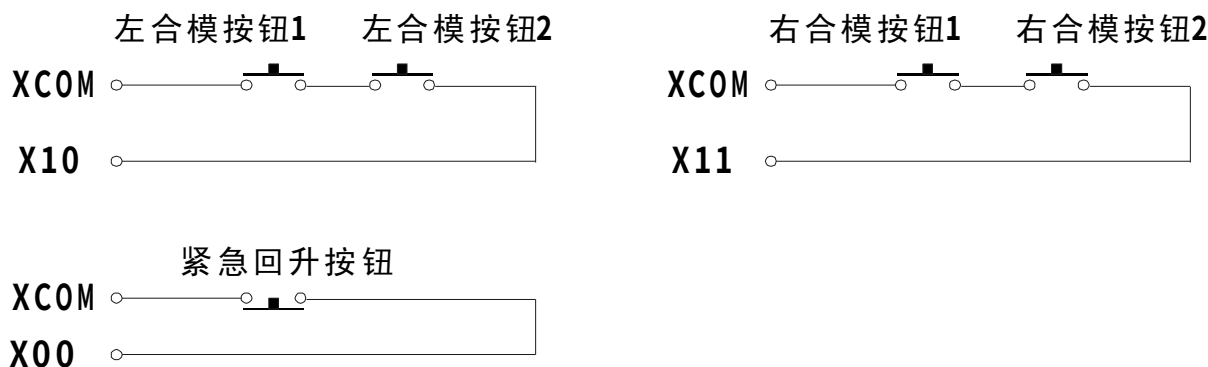

- (5) 左、右合模按钮按下时差超过2秒，系统将报警，同时终止所有动作输出；按下紧急回升系统立即终止现有输出，同时输出开模动作，操作模式转手动。

第二章 按键操作说明

1. 操作键盘面板图（见下图）



2. 功能键说明

按 键	使 用 说 明
	进入开模、锁模动作设定页面；
	进入射出、保压动作设定页面
	进入储料、射退、自动清料动作设定页面
	进入座台、托模设定页面
	进入滑模、中子、绞牙、吹气设定页面
	进入计时、计数设定页面
	进入温度、预热设定、温度观测图表页面
	进入模具、资料修改经过记录页面
	进入快速设定一、二设定页面
	在任何时刻下、返回监视页面
	进入当前状态实时在线帮助页面

按 键	使 用 说 明
	进入 USB、CAN 设定页面
	进入报警页面
	进入压力速度曲线、温度追踪曲线页面
	进入生产资料更改设定、 SPC 追踪记录页面

3. 参数设定键说明




0至9数字键在数据设定页面为输入数据用，当电子锁处于“**OFF**”状态时，此十个数字键被锁定，确保资料不被随意更改。同时**0至9**数字键上分别分布有**26**个英文字母及特殊符号，用于模具名称中英文输入、机器编号输入。**[清除]**键用于当参数或编号名称输入过程中有错字时可按此键清除；**[输入]**键为在有功能选择时作为功能选择用，有项目确认时作为确认用。

4. 游标键

按 键	使 用 说 明
	跳行键，按此键光标上跳一行
	换列键，按此键光标左移一列
	换列键，按此键光标右移一列
	跳行键，按此键光标下跳一行

5. 操作模式选择键

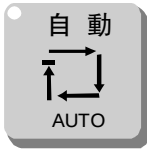按 键	使 用 说 明	备 注
	按此键 系统处于手动状态	各键之左上角有一指示灯，当按下其中之一键后，该指示灯会亮，表示系统正处于该状态。每次启动电脑时，系统默认为手动操作。如温度未到达设定置值，系统无法进行自动操作，当按自动操作按键时，指示灯不亮，直到温度达到设定值，方能进行自动运行。
	按此键 系统进入自动模式	

6. 电热开/关键



和马达开/关键



在手动模式，按一次按键，左上方的指示灯亮，表示此功能状态已打开；再按一次按键，左上方的指示灯灭，表示此功能状态已关闭，继续按下此按键，此功能将循环打开或关闭。当紧急开关停止时，马达迅速断电，但不影响电热工作。

7. 手动操作键

按 键	使用 说明	操 作 条 件
	开模操作	1、开模未到终止位置；
	关模操作	1、安全锁输入正常； 2、电眼输入正常； 3、托模退碰上或托模退时间到； 4、关模未到终止位或时间未终止； 5、左或右滑模已到定位；
	射出操作	1、保压时间未完； 2、料筒温度必须达到设定值范围内；
	射退操作	1、料筒温度已达设定值范围；
	托模进操作	1、如用行程，行程未到终止位置； 2、如用时间，托模进时间未完； 3、开模已到终止位置； 4、如用中子/绞牙，中子退/退牙完成； 5、如用滑模，左或右滑模已到定位；
	托模退操作	1、如用行程，行程未到终止位置； 2、如用时间，托模退时间未完；
	座进操作	1、无条件；
	座退操作	1、无条件；
	调模操作	1、按亮此键后调模速度减慢；

按 键	使 用 说 明	操 作 条 件
	吹气操作	1、吹气选择使用； 2、吹气时间未完结；
	储料操作	1、储料未到终止位置； 2、料筒温度必须达到设定值范围内；
	自动清料操作	1、自动清料选择使用； 2、自动清料次数未完结； 3、料筒温度必须达到设定值范围内；
	多次托模操作	1、操作条件同托模进、托模退； 2、托模设定次数未完结；
	滑润泵工作	1、选择使用；
	左滑模操作	1、开模终止； 2、托模退终止； 3、左滑模未到终止位；
	右滑模操作	1、开模终止； 2、托模退终止； 3、右滑模未到终止位；
	压力测试操作	1、按亮此键后方可进行压示操作；
	压力增加操作	1、压力测试功能已选择；
	压力减小操作	1、压力测试功能已选择；

按 键	使 用 说 明	操 作 条 件
	绞牙进操作	1、绞牙选择使用； 2、绞牙进时间未完结； 3、托模退终止；
	绞牙退操作	1、绞牙选择使用； 2、绞牙退时间未完结； 3、托模退终止；
	中子进操作	1、中子选择使用； 2、中子进未到终止位置或时间未完结； 3、托模退终止；
	中子退操作	1、中子选择使用； 2、中子退未到终止位置或时间未完结； 3、托模退终止；

8. 数字项设定范围


序 号	设 定 项	设 定 范 围	单 位
1	时间设定	数字≤999.9	秒
2	压力设定	数字≤140	Bar
3	速度设定	数字≤99	%
4	温度设定	数字≤999实际温度使用最大700度	℃
5	锁模位置设定	数字≤999.9	mm
6	射出位置设定	数字≤999.9	mm
7	滑模位置设定	数字≤5999.9	mm
8	模具资料储存	数字≤80	号
9	预定产量	数字≤999999	个

如设定值超出以上范围，系统将不接受设定之数字，而保留原有设定值。为了配合数据输入的习惯，本系统的数据输入是从右向左显示。

第三章 参数/功能设定说明

1. 普通机开机主页面

打开电源，旋动红色急停开关，电脑运行灯RUN灯亮，经过开机页面后，在屏幕上可看到以下的画面，此时控制系统已经正常工作，可以开始操作机器。

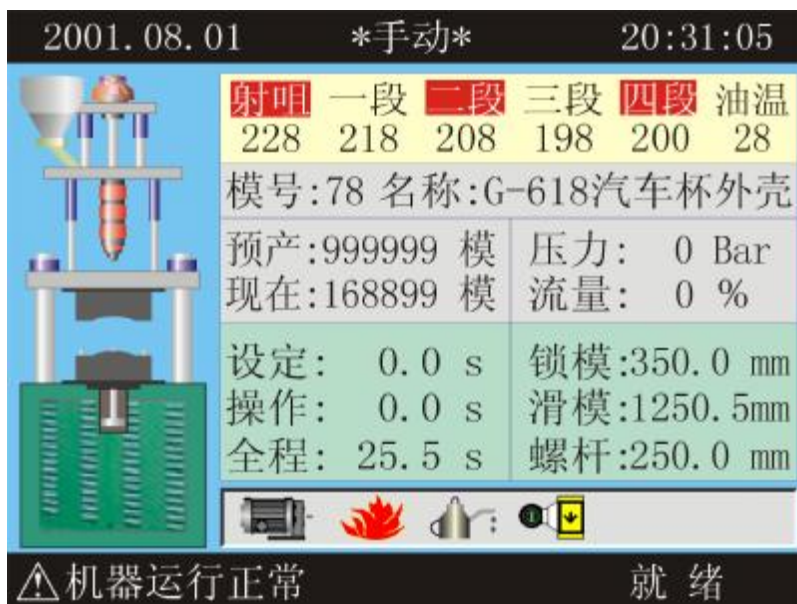


重新开机后或任何时间按下  键，即可进入机器监视页之画面。此页提供温度监视以及机器动作监视之用，模具名称和模具编号由模具资料画面设定。温度列和现在油温是显示各段的实际值，不能进行资料更改。画面的各部功能分述如下：

状态说明

状 态	表 示 意 义
	表示马达已经运转；
	表示电热已经打开；
	表示润滑泵正在打油；
	表示电眼输入正常；

2.C 型机开机主页面

打开电源，旋动红色急停开关，电脑运行灯RUN灯亮，经过开机页面后，在屏幕上可看到以下的画面，此时控制系统已经正常工作，可以开始操作机器。

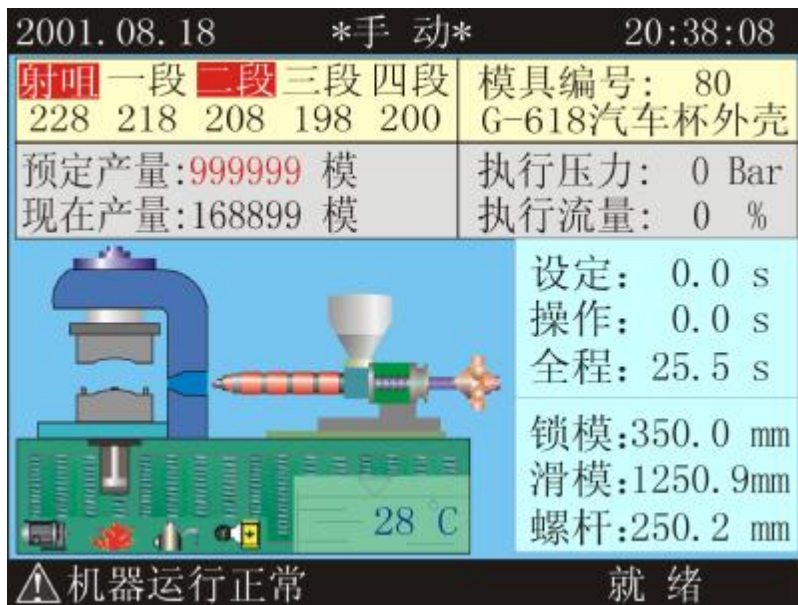

重新开机后或任何时间按下  键，即可进入机器监视页之画面。此页提供温度监视以及机器动作监视之用，模具名称和模具编号由模具资料画面设定。温度列和现在油温是显示各段的实际值，不能进行资料更改。画面的各部功能分述如下：

状态说明

状 态	表 示 意 义
	表示马达已经运转；
	表示电热已经打开；
	表示润滑泵正在打油；
	表示电眼输入正常；

显示说明

显 示	表 示 意 义 及 说 明
手动	表示机器运行模式；
二段	表示该段正在加温；
模号	当前使用的模具编号；
预产	当前模号的开模次数设定值；
现在	记录系统在自动运行过程中当前模号的开模次数；
全程	系统实际运行的周期时间；
操作	当进行的动作有时间值设定时，操作时数会逐渐增加至设定时数后，才进行下一个动作，如果设定的是次数则显示会把已进行的动作次数显示，直至次数达到设定的值为止；
设定	正在运行动作的时间值或计数值；
压力	正在进行动作的设定压力值；
流量	正在进行动作的设定流量值；
锁模	显示当前锁模位置，单位为毫米；
滑模	显示当前滑模位置，单位为毫米；
螺杆	显示当前螺杆位置，单位为毫米；
机器运行正常	显示机器现在报警内容；
就绪	显示机器正在运行的动作；

診斷



DIAGNOSE

再按

键看到如下的画面：

2003.01.06		【报警记录】	10:07:12
日期	发生	报警内容	解除
01日	10:03	电眼异常	10:03
01日	12:08	合模未定时完成	12:08
01日	15:16	储料未到定时完成	15:16
01日	15:17	安全输入故障	15:17
01日	15:18	开模未定时完成	15:18
01日	15:19	开模未到定位	15:19
01日	15:20	低压护模时间到	15:20
01日	15:21	马达故障	15:21
01日	15:22	周期时间已到	15:22
01日	15:23	产量已到预定	15:23

报警状态说明

报 警	产 生 原 因	解 决 方 法
电眼异常	当 X04 电眼输入点无信号输入时报该条件信息；但报警器只在合模才有输出。	检查电眼连接线路是否正确 电眼是否被长遮或失效。
合模未定时完成	未能在“合模限时”内完成合模动作。	检查合模过程有无异常，如无异常，则可把“合模限时”适当调长一些。
低压护模时间到	假如低压时间到，尚未转高压则警报。	检查模具内有无杂物，如无杂物，则可把“低压时间”适当调长一些。
紧急上升	当做合模时 X00 无信号输入时报警；	当合模出现紧急状态可用来紧急开模。
合模按钮故障	当 X10 与 X11 只有一个通时报警；双滑时两个都接通则报警；	请检查左右合模按钮是否正确地连接到输入端 X10 及 X11 上，及能否正常压合。
储料未定时完成	储料时，在“储料限时”时间内，未能完成储料动作；	检查储料过程有无异常及料桶内的料是否已用完，如无异常，则可把“储料限时”适当调长一些。
开模未定时完成	未能在“开模限时”内开模到位。	检查开模过程有无异常，如无异常，则可把“开锁模限时”适当调长一些。
马达故障	当马达保护点 X27 有信号输入时报警。	检查油压马达是否因过载工作导致热继电器产生保护动作。
周期时间已到	自动生产周期时间超出设定[周期时间]。	检查自动生产过程有无异常，如无异常，可将[周期时间]设定值适当调长一些。。
产量已到预定	启用了产量停机功能且开模数已达产量预设数，机器停止运转。	解决办法：如果在产量到后还要使机器继续运行，只要把生产管理页面的[报警后停机]设置为[不用]；或把当前模号的开模总数清零即可。
开模未到定位	手动托模进或滑模时，开模未到达开模停止位置；	重新操作开锁动作，或检查开模终止 X12 有无接通。

操作/提示状态说明

报 警	产 生 原 因
一段温度高	机器料筒所对应的该段实际温度， 偏高于上限设定值。
二段温度高	
三段温度高	
一段温度低	机器料筒所对应的该段实际温度， 偏低于下限设定值。
二段温度低	
三段温度低	
一段断线	机器料筒对应的该段感温线断线或感温线故障。
二段断线	
三段断线	
托模退未到定位	当操作滑模或合模或中子时,而托模退未到定位。
滑模未到定位	当操作托模或合模时,而滑模未到定位。
定位未到定位	当操作滑模时,而定位未到定位。
顶针前后限位异常	顶针前后停同时输入。
出芯 A /出牙未完成	当操作顶出时,而出芯 A /出牙未到定位。
动作限时已到	手动操作的时间过长。
托模退未到定位	当操作滑模或合模或中子时,而托模退未到定位。
请松开合模按钮	若合模按钮按下操作手动按键时报警。
自动清料完成	当使用自动清料时，按设定次数动作结束后。
功能未选用	当手动操作某个功能按键时，而该功能未选用。
请开马达	如选择使用马达，马达未起动按自动键时提示。
先退出压示状态	当选择压力预调，操作非[增加、减小]按键时。
先进入压示状态	没选择压力预调，操作[增加、减小]按键时。

3. 快速设定页面



按 键一次，将进入快速设定一页面，此时画面显示如下：

KAIMING				【快速设定一】				15:32:15			
锁模				压力	流量	位置	射出				
				(bar)	(%)	(mm)					
合快	140	99	999.9	一段	140	99	999.9				
低压	140	99	999.9	二段	140	99	999.9				
高压	140	99	999.9	三段	140	99	999.9				
低压	保护	999.9(s)		保压	140	99					
开模				压力	流量	位置	保压时间				
				(bar)	(%)	(mm)	999.99(s)				
慢速	140	99	999.9				射出总时				
快速	140	99	999.9				999.99(s)				
低速	140	99	999.9				射出检测				
卸荷	时间	999.9(s)					使用				
							允许偏差±				
							99.9(mm)				



按 键二次，将进入快速设定二页面，此时画面显示如下：

KAIMING				【快速设定二】				15:32:15			
储料				压力	流量	位置	托模				
				(bar)	(%)	(mm)					
前退	140	99	999.9	托退	140	99	999.9				
储料	140	99	999.9	托进	140	99	999.9				
后退	140	99	999.9	保持	140	99	99.9s				
储料背压				温度				设定			
冷却时间								(°c)			
储料限时				射咀				三段			
储料延迟				一段				四段			
				二段				五段			
托模次数				螺杆冷启动时				999.9			

快速设定一和快速设定二画面，为机器常用的参数集聚画面。此两页提供日常机器经常需要调试的重要参数,包括：锁模、开模、射出、保压、储料、托模、温度的各项参数。

4. 开锁模资料设定

開鎖模

按

M.PLT

键，将进入开/合模设定页面，此时画面显示如下：

2003.01.06

【开模/合模设定】

10:07:12

	压力 (bar)	流量 (%)	位置 (mm)
 合快	55	32	20.0
 低压	15	20	5.0
 高压	120	28	2.5s

 开低	50	20
 开快	55	50
 开慢	35	30

动模位置

350.0 mm

卸荷时间

2.2

机械手

不用


低压保护

6.0 (s)


开合模限时

50.0 (s)

参数设定/动作流程/功能方式说明

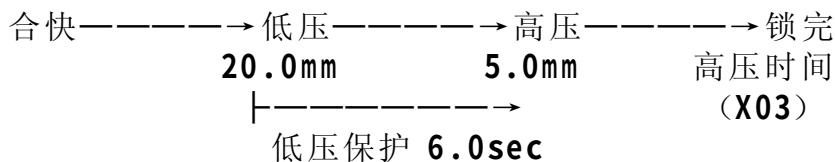

- (1) **锁模：**先进入快速锁模，行至 **20.0mm** 时，进入低压锁模,再行至 **5.0mm** 时进入高压锁模，待高压时间到或 **X03** 输入点 **0N** 即锁模完。如低压时间到，尚未转高压则警示【**低压护模时间到**】，并自动开模。
- (2) **低压限时：**为合模低压保护时间，请尽可能不要设定太大，应合适为宜，否则将出现保护不了模具的情况。



- (3) **开模：** 先进行开模卸荷，卸荷时间到进入开模慢速，行至**50.0mm** 时切换至开模快速，再行至**220.0mm**时切换至开模低速，再行至**350.0mm**时即开模完成。
- (4) **开合模限时：** 表示开模或锁模的限制时间，请尽可能不要设定太小，应合适为宜否则系统将报警[开/合模未定时完成]。
- (5) **机械手：** 如需使用机械手，请选择 [使用]，选择使用后，全自动模式时，机器在开模完输出机械手信号，锁模前先确认收到机械信号后才进入下一循环同时结束机械手信号输出。

5. 射出/保压资料设定



按 键，将进入射出保压设定页面，此时画面显示如下：

2003.01.06

【射出/保压设定】

10:07:12

	压力 (bar)	流量 (%)	位置 (mm)
射一	55	75	120.0
射二	22	20	70.0
射三	60	59	5.0
保压	18	19	


螺杆位置
350.9 mm

保压时间
2.0

射出总时 12.0(s) 允许偏差 ± 3.5 (mm)

射出检测 使用 射出检测点 5.1 (mm)

参数设定/动作流程/功能方式说明

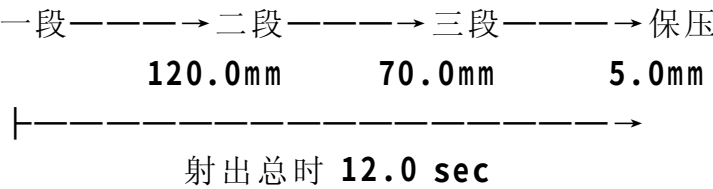

- (1) 动作流程：一段射出行至120.0mm 时切至二段，再行至70.0mm 时切入三段，再行至 5.0mm 切入保压。
- (2) 射出总时：监示射出正常行程当进入射出时即开始计时，等计时到，不论位置是否到达即切入保压，因此射出时间应设大于实际时间。
- (3) 射出检测：可选择【不用】与【使用】，当选择使用时在半/全自动模式下，电脑自动取前20模的射出终点平均数值作为射出检测点，用户可设定允许误差数值范围。若第21模后，有发现射出未到达此检测点或超过此检测点，则报警【射出失败】，同时产量管理视这模为不良品。

6. 储料/射退资料设定



按 键一次，将进入储料/射退设定页面，此时画面显示如下：

2003.01.06

【储料/射退设定】

10:07:12

	压力 (bar)	流量 (%)	位置 (mm)
后退	30	15	220.0
储料	75	55	150.0
前退	20	25	20.0

螺杆位置

250.0 mm

储料延时

0.5

冷却时间

8.5 (s)

储料限时

25.0 (s)


储料背压

15 (bar)

冷却方式

射出完

参数设定/动作流程/功能方式说明

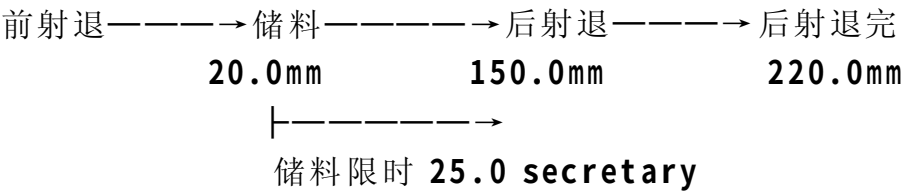


- (1) 动作流程：保压完，先前射退一段时间行至 20.0mm 时切至储料，再行 150 mm 时切入后射退，再行至 220.0mm 时储料射退完。
- (2) 储料延时：为储料开始延迟时间，射出保压结束后经过该延迟转入储料。
- (3) 冷却时间：在自动操作时,射出保压完成后,冷却时间开始计时,此时储料、射退动作所运行时间亦为冷却时间的一部份，动作时间超过冷却时间，则冷却时间结束,储料、射退完成后才可以开模,反之，冷却时间结束，即行开模。
- (4) 储料限时：为缺料报警时间，当时间到，储料还未完成视为缺料，因此限时时间设定比实际储料时间长,否则会报警。
- (5) 储料背压：储料时调节螺杆向后退的压力。
- (6) 冷却方式：可选择射出完、储料完，选择射出完，则射出完开始启动冷却时间计时，选择储料完，则储料完开始启动冷却时间计时。

7. 自动清料资料设定

儲料


FEEDING

按  键两次，将进入自动清料设定页面，此时画面显示如下：

2003.01.06		【自动清料设定】		10:07:12	
		压力 (bar)	流量 (%)	时间 (s)	
	射退	30	25	2.5	螺杆位置 350.9 mm 清料次数 20
	储料	85	65	12.0	
	射出	65	50	6.5	
自动清料					使用

参数设定/动作流程/功能方式说明

- (1) 自动清料方法：自动清料功能设[使用]于手动模式，按自动清料键，系统开始执行自动清料动作，动作流程如下：

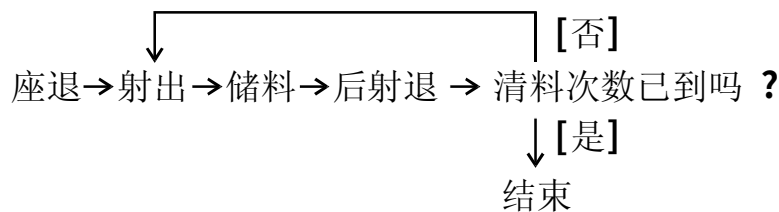

- (2) 清料次数：重复做射出、储料、射退动作的次数。

8. 座台/托模资料设定

座臺/托模

NOZZ/EJE.

按 键，将进入座台/托模设定页面，此时画面显示如下：

2001.08.01

座台/托模设定

20:31:05

	压力 (Bar)	流量 (%)	时间 (S)
 座进	60	35	1.9
座退	20	15	1.5
 保持	30	25	0.8
托进	70	25	2.5
托退	50	19	2.0

自动座退

不用

托模方式

停留

托模次数

02

托进延迟

0.3 (s)

托退延迟

0.2 (s)



参数设定/动作流程/功能方式说明

- (1) 自动座退：可选择[不用]与[储料完]或[冷却完]；选择储料完则自动操作时储料完成后作座升动作,选择冷却完则自动操作时冷却完成后作座退动作。
- (2) 托模方式：可选择[定次]与[停留]；选择停留，则于半自动中使用，托进动作到极限后停止，直到下一循环关模前再做托退。
- (3) 托模次数：设定托模动作次数。
- (4) 托进延迟:在自动操作时，开模完成后延迟时间，再行托模进。
- (5) 托退延迟:在自动操作时，托模进完成后延迟时间，再行托模退。
- (6) [注]：手动托模时,不受次数限制（但不能为 0）。

9. 滑模/定位资料设定



按 键，将进入滑模/定位设定页面，此时画面显示如下：

2003.01.06 【滑模/定位设定】 10:07:12			
滑模位置	压力	流量	位置
1250.9 mm	(bar)	(%)	(mm)
 左滑快速	50	45	599.9
左滑慢速	25	25	1250.0
 右滑快速	50	45	500.0
右滑慢速	20	25	0.0
定位上	140	99	1250.0
定位下	140	99	1250.0
滑模功能	使用	滑模方式	左滑
左滑延迟	0.3 (s)	右滑延迟	0.3 (s)

参数设定/动作流程/功能方式说明

- (1) 滑模功能：可按输入键选择[不用].[使用]，选择使用时滑模方式设定有效。
- (2) 滑模方式：可按输入键选择[左滑].[右滑].[双滑]。
- (3) 选择左滑：开模完→做左滑动作 →左滑完 →顶针→顶针完 →等待→按左合模按钮→右滑→右滑完→合模→开始第二循环。
- (4) 选择右滑：开模完→做右滑动作→右滑完→顶针 →顶针完 →等待 →按右合模按钮→左滑→左滑完→合模→开始第二循环。
- (5) 选择双滑：开模完→等待→按左/右合模按钮，如上模做右滑动作→则左滑动作→左滑完→托模→托模完→合模→开始第二循环。
- (6) 单滑板机时:左滑为滑出，右滑为滑入。
- (7) 左滑延迟：开模完至左滑动作开始的时间。
- (8) 右滑延迟：开模完至右滑动作开始的时间。

10. 中子/绞牙资料设定

滑 模

按

TABLE MOLD

键两次，将进入中子/绞牙设定页面，此时画面显示如下：

2003.01.06		【 中子设定 】		10:07:12	
动模位置	压力	流量	时间	位置	
250.9 mm	(bar)	(%)	齿数	(mm)	
中子进	50	30	3.5	220.0	
中子退	50	30	3.5	120.0	
入牙	50	30	350	180.0	
退牙	50	30	350	80.0	

中子形态	时间终止	绞牙功能	不用
入牙延迟	1.2 (s)	退牙延迟	1.2 (s)

参数设定/功能方式说明

- (1) 中子形态：可选择 [时间终止]、[行程终止]、[绞牙计数]、[不用]，选择时间，则设定时间到终止中子动作；选择行程，则当输入点停止信号 [ON] 时终止中子动作；选择绞牙计数，可作绞牙控制，动作终止由输入绞牙脉冲个数决定。
- (2) 开始位置：中子进和中子退开始动作的位置，即模板在何处停止，作中子动作之设定值。
- (3) 入牙延迟：自动运行到入牙开始位置后先延迟，延迟时间到，再作入牙之流程动作。
- (4) 退牙延迟：自动运行到退牙开始位置后先延迟，延迟时间到，再作退牙之流程动作。

11. 吹气资料设定



按 键三次，将进入吹气设定页面，此时画面显示如下：

2001.08.01

【 吹气设定 】

20:31:05

吹气形态

左右吹气

	时间 (s)	延迟 (s)	开始 位置
左吹气	0.8	0.2	锁模停
右吹气	0.8	0.2	开模前

参数设定/功能方式说明

- (1) 吹气形态：可选择[不用]、[左吹气]、[右吹气]、[左右吹气]利用此一功能可使用在需要吹气托模的模具上。
- (2) 开始位置：可选择[开模前]、[开模完]作吹气动作之设定值。
- (3) 延迟时间：自动运行到吹气开始位置后先延迟，延迟时间到再作吹气动作。

12. 计时/计数资料设定

時間

TIME

按  键，将进入计时/计数设定页面，此时画面显示如下：

2001.08.01 【计时/计数设定】		20:31:05	
润滑计时	15.9	润滑模数	95
中间时间	0.5	动作限时	20.0
周期时间	50.9	故障警号	10.5
电脑开机时间	16989	时	59 分
自动运转时间	6599	时	25 分
马达运转时间	8998	时	29 分

参数设定说明

- (1) 润滑计时：表示打油泵单次运行时间。
- (2) 润滑模数：计算开模次数，当开模次数到达设定值时，打油泵开始工作。
- (3) 中间时间：在全自动过程中，托模完成工作后至下一个循环锁模动作的时间。
- (4) 动作限时：手动动作输出时的允许最长时间。
- (5) 周期时间：自动过程中运行周期的限时时间，如果一个循环实际运行的时间超过周期限时，系统报警[周期时间已到]。
- (6) 故障警号：发生故障输出时的最长时间到停止报警，以免长期报警。

13. 温度资料设定



按 键，将进入温度设定页面，此时画面显示如下：

2003.1.2
【温度设定】
15:32:15

0
1
2
3
4
5

	射咀	一段	二段	三段	四段	五段
实际	205	199	200	201	197	135
设定	210	205	200	200	198	150
上限	+10	+15	+15	+15	+15	+15
下限	-10	-15	-15	-15	-15	-15

射咀方式 闭环
 电热状态 开

螺杆冷起动时间 10.0
 温度报警 三段温度高

参数设定说明

温度设定值单位为1℃[摄氏度]，立式机料筒温度经K、J型热电偶线反馈至控制系统闭环控制。

系统共提供五段温度控制及一段油温检测，射咀段可选择[开环]/[闭环]控制除控制温度，系统亦监察各区的温度，是否超越设定的上下限值，温度低于下限则不能射出、储料等动作防冷螺杆起动，温度高于上限则报警，所有各段温度状态均在主画面中显示出来。

部分塑胶密度与料管加热温度参考资料


原料简名	密度	加热温度℃	原料简名	密度	加热温度℃
A.B.S	1.01-1.05	190-270	PMMA	1.17-1.20	180-260
PS	1.05	190-240	PPO	1.08-1.09	260-330
A.S	1.06-1.07	180-250	PA/NYLON	1.08-1.17	230-290
H.P.S	1.05-1.08	220-280	NYLON66	1.03-1.15	280-330
L.P.S	0.91-0.93	150-260	PVC/S	1.20-1.40	150-180
H.P.E	0.94-0.96	190-260	PVC/H	1.30-1.58	160-200
P.P	0.98-0.90	200-290	P.E.T	1.38-1.41	280-310
P.C	1.2-1.22	280-320	P.T	1.41-1.52	220-280
P.O.M	1.41-1.42	190-230			

14. 预热资料设定/温度观测图表

按  键两次，将进入预热设定页面，此时画面显示如下：



按  键三次，将进入温度观测图表页面，此时画面显示如下：

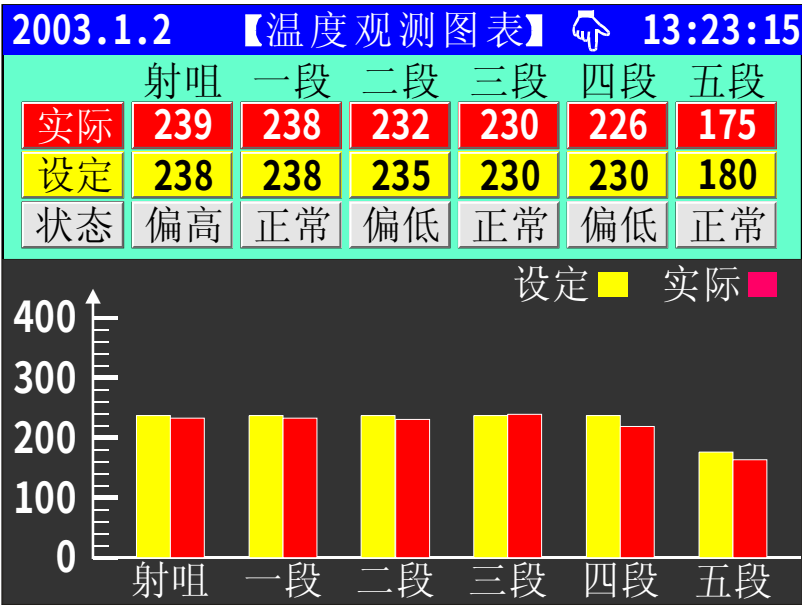

参数设定说明

预热功能:可作一周七天的时间预约设定，本系统提供某一天是否使用预先加热功能，如选择[OFF]，将不会使用预热功能，如选择[ON]，系统将按当天的开/关时间设定值控制加热系统加热，机器在操作员上班前自动把料筒加热到工作温度，减小操作员等候料筒升温的时间。

*[注]:时间输入值采用 24 小时制输入值 00:00 表示午夜 12:00

15. 模具资料设定

資料

DATUM

按  键，将进入模具资料设定页面，此时画面显示如下：

2001.08.01
【模具资料设定】
🏠 20:31:05

模具编号
 模具名称

模 具 浏 览

模 号	模 具 名 称	存 入 日 期	
01	ABS小马车玩具	2003.01.01	▲ ▼
02	ABS小马车后轮	2003.01.01	
03	ABS小马车前轮	2003.01.01	
04	ABS大马车玩具	2003.01.01	
05	ABS大马车后轮	2003.01.01	

参数设定说明

- (1) **模具编号：**本控制系统可储存**80**组模具号，更改模具编号后，系统自动调出更改模号资料。
- (2) **模存方法：**光标移至模具编号栏，输入模具号，再将光标移到模具名称栏，输入模具名称，本系统提供英文/拼音输入法，输入名称后将光标移至存入栏按输入键存储。
- (3) **模取方法：**将光标移至模具编号栏，输入要读出的模具号，再将光标移到读出栏按输入键读出。由于模号读出将会该变当前模号及改变全部页面设定参数资料，为防止在半/全自动模式下，页面设定参数的突变会造成产品质量的不良影响及意外事故发生，模取功能只限于手动模式。
- (4) **删除方法：**将光标移至模具编号栏，输入要删除的模具号，再将光标移到删除栏按输入键删除，当前模号不可删除。
- (5) **模具查阅方法：**将光标移至模具浏览栏可利用上下键卷动画面查阅。

16. 资料修改经过记录



按 键二次，将进入修改经过记录页面，此时画面显示如下：


2003.1.2 【修改经过记录】 15:32:15				
页数 01		列印 OFF		
日期	时间	修改项目	原来值	修改值
12.31	10:01	开模慢速压力	25 bar	28 bar
12.31	10:01	开模慢速流量	20 %	26 %
12.31	10:01	开模慢速位置	75 mm	105 mm
12.31	10:01	机械手功能	不用	使用
12.31	10:01	射咀温度	205	210
12.31	10:01	开模快速压力	75 bar	68 bar
12.31	10:01	锁模低压力	25 bar	15 bar
12.31	10:01	锁模高压力	125 bar	135 bar
12.31	10:01	射出一段流量	25 bar	28 bar

参数设定说明

- (1) 页数：此画面共有 10 页，共有 90 笔资料，可输入页数0 ~10 切换，检查曾经修改过的资料。
- (2) 列印：开启打印机列印功能。

17. 特殊参数调整/设定

在主画面按  键，将进入特殊参数调整/设定页面，此时画面显示如下：

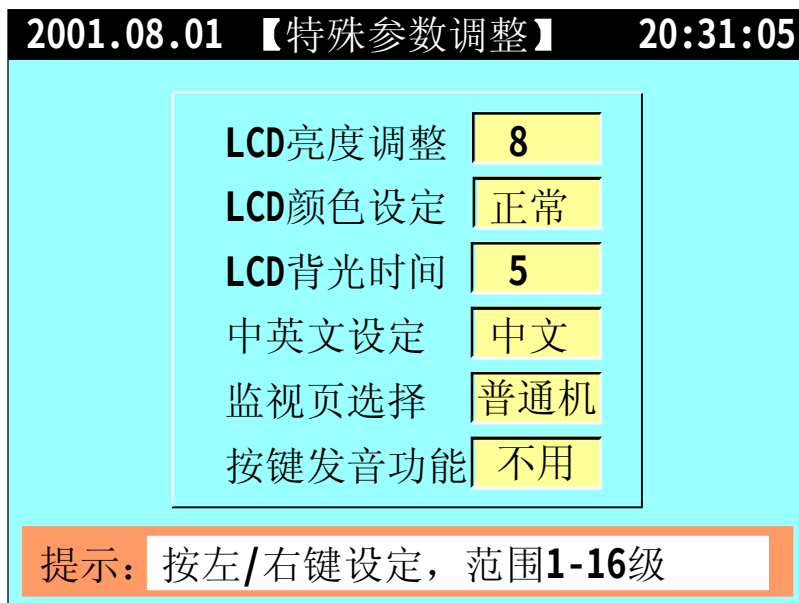

参数设定说明

- (1) **LCD亮度调整**：将光标移到该处，按  键，屏幕将逐渐变暗；按  键屏幕字符将逐渐增亮，调整范围“1-16”级。
- (2) **LCD颜色设定**：系统提供[正常/反色]两种选择，将光标移到该处，按  键后，可进行相互转换。
- (3) **LCD背光时间**：系统具备屏幕保护功能，背景灯时间可设定，设定范围 1-5 分钟，如设定时间内未操作键盘时，则背景灯自动OFF。
- (4) **监视页选择**：系统提供 [C型机、普通机] 两种选择，此项选择将决定监视页的主图显示。
- (5) **中英文设定**：系统提供[中/英文]两种语言选择，将光标移到该处，按  键，可进行相互转换。

第四章 生产管理

1. 生产资料设定



按 键一次，将进入生产资料设定页面，此时画面显示如下：

2003.1.2

【 生产管理 】

13:23:15

设定模数 999999

一模数量 20

报警后停机 使用

已开模数 良品 劣品

90 1780 20

总归零

生产记录表

日 期	模号	模数	良 品	劣 品	
03.01.01	13	999999	999999	9999	
03.01.02	03	999999	999999	9999	
03.01.03	23	999999	999999	9999	
03.01.04	05	999999	999999	9999	
03.01.05	01	999999	999999	9999	

参数设定说明

- (1) 良品等于已开模数乘以一模数量减去劣品。劣品是由射出检测功能控制，当射出检测使用时，依行程中，如有过量或不足状况发生时，则劣品数增加一模数量值，并报警[检测到不良品]。
- (2) 设定模数：预生产的模数设定，已开模数达到设定模数前 5 模，系统自动开始警报至模数达到。
- (3) 报警后停机：可选择[使用]或[不用]，如选择不用时，则设定模数达到后不停机，继续生产，直到操作员停机后才停机。
- (4) 生产记录查阅方法：将光标移至生产记录栏，可利用上下键卷动画面查阅。

2. SPC追踪记录



按 键二次，将进入**SPC追踪记录**页面，此时画面显示如下：

2003.1.2 【SPC追踪记录】 15:32:15						
页数 01		列印 OFF		列印模数 05		
产品号 pcs	周期 sec	射出 sec	射终 mm	保终 mm	储终 mm	油温 ℃
- 01	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	035
- 02	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	035
- 03	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	035
- 04	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	035
- 05	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	035
- 06	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	035
- 07	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	035
- 08	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	035


参数设定说明

- (1) 页数：此画面共有 10 页，共计 80 模的连续资料，本系统之SPC 追踪记录功能可提供最新 80 模产品的 6 个重要参数，可输入页数 0~10 切换，作为产品的生产管理之用，让操作员更好掌握每一生产周期中实测参数的变化，让操作员能够马上作出适当的调整，进而提高产品的品质。
- (2) 列印：开启打印机列印功能。
- (3) 列印模数：即每隔几模打印一次 SPC追踪记录参数。

3. 压力速度曲线



按 键一次，将进入压力速度曲线页面，此时画面显示如下：

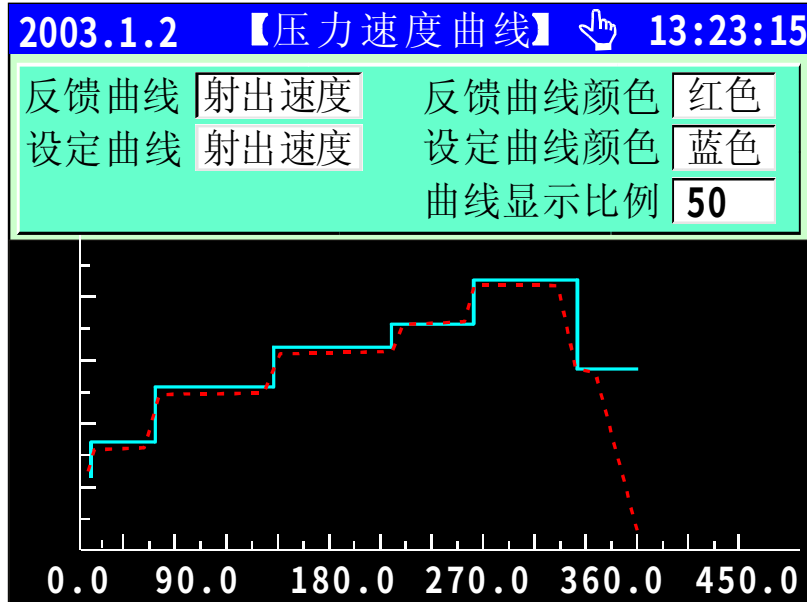


参数设定说明

- (1) 反馈值曲线：选择所要显示的反馈值曲线，可选择【射出速度】、【射出压力】、【保压压力】及【锁模压力】，使用输入键选择即可。
- (2) 反馈曲线颜色：选择所需的曲线颜色，可选择【黄色】、【红色】、【蓝色】、【青色】、【绿色】及【白色】，使用输入键选择即可。
- (3) 设定值曲线：选择所要显示的设定值曲线，可选择【射出速度】、【射出压力】、【保压压力】及【锁模压力】，使用输入键选择即可。
- (4) 设定曲线颜色：选择所需的曲线颜色，可选择【黄色】、【红色】、【蓝色】、【青色】、【绿色】及【白色】，使用输入键选择即可。

4. 温度追踪曲线页面



按 键二次，将进入温度追踪曲线页面，此时画面显示如下：

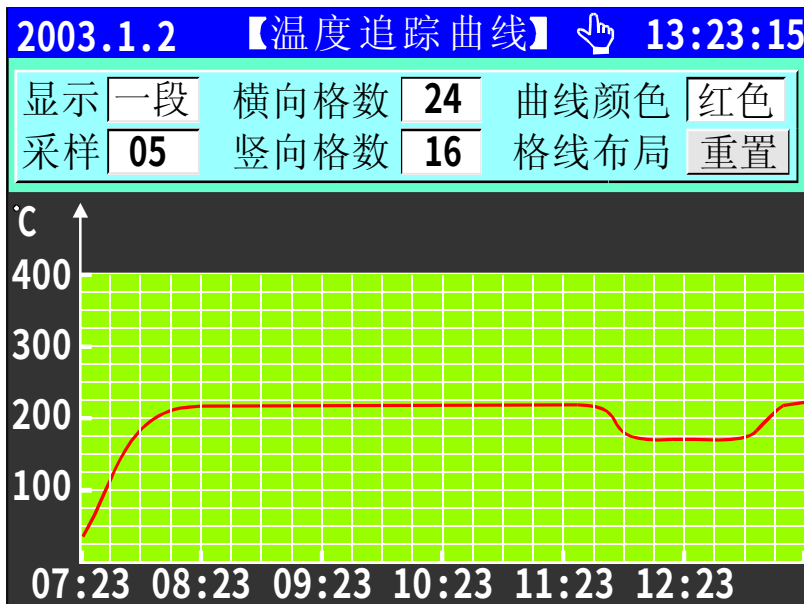

参数设定说明

- (1) **显示**：即要观看某段温度的历史追踪曲线选择，本系统之温度历史追踪记录功能可提供6段温度的前 6小时历史参数，给操作员更好掌握机器实测温度的变化，让操作员能够对比及分析温度对产品质量的影响。
- (2) **采样记录间隔**：既间隔采样记录的时间，设顶范围 “ 5、10 ” 分钟。

5. USB 设定页面(选用)



按 键一次，将进入**USB**设定页面，此时画面显示如下：



参数设定说明

- (1) 模具资料下载：即把塑机控制系统中之模具资料下载到可移动盘**USB**之中。
- (2) 模具资料上传：即把可移动盘**USB**之中的模具资料文件上传到塑机控制系统模具资料中,同时覆盖原来的相应资料。
- (3) 系统资料下载：即把塑机控制系统中之系统资料下载到可移动盘**USB**之中。
- (4) 系统资料上传：即把可移动盘**USB**之中的系统资料文件上传到塑机控制系统之系统资料中,同时覆盖原来的相应资料。
- (5) 生产管理下载：即把塑机控制系统中之生管资料下载到可移动盘**USB**之中。
- (6) 系统程序更新：即把可移动盘**USB**之中的**BIN**程序文件上传到塑机控制系统中并进行系统程序更新。

6. CAN 设定页面(选用)



按 键二次，将进入CAN 设定页面，此时画面显示如下：

2003.1.2 【 CAN设定页 】 15:32:15	
☒ 启用网络连接 ☐ 停用网络连接 本机描述 PS-001 ID地址 255.001	模具资料 可改
CAN 连接状态 ● 持续时间: 10:01:58 速度: 100.0 Mbps 发送数据包: 108 收到数据包: 1800	生产管理 只读
	系统资料 只读
	系统升级 允许

参数设定说明

- (1) **CAN_BUS** 具有远程通讯功能，可为用户远距离编写程序以及更换不同版本软件；由本公司提供的连网软件可由一台计算机主机连网管理**255**台注塑机生产，能准确统计每台机生产情况，生产数据打印，方便管理。
- (2) 模具资料、生产管理、系统资料项分别可设定可改/只读，选择可改时则上位机可进行远程参数再线修改操作，选择只读时则上位机只限远程参数再线查看操作。
- (3) 系统升级项分别可设定允许/禁止，选择允许则可远距离编写程序以及更换不同版本软件并进行系统程序更新。

第五章 系统调试设定说明

1. 工程师设定页面

在主画面按  键，将进入工程师设定页面，此时画面显示如下：



输入密码 * * * * 后如正确则出现  ，如不正确则是  ，正确后可进入系统参数设定页面，如您是机器最终用户，代表您绝无需调整系统参数，如有疑问请与机械厂联系，否则参数调乱，将有可能发生损坏机床性能及造成不稳定或无法运行。

如密码输入正确后，光标会自动跳到右边的第一栏，可用   键选择各栏内容再按  键进入。或直接按如下按键进入相应页面：

按 键	进 入 页 面	按 键	进 入 页 面
	延迟设定		特殊功能选择
	压力/流量设定一 压力/流量设定二		备用/可编程备用功能
	压力预调 流量预调 背压预调		温度参数/时间设定
	电子尺设定		机器编号/出厂值设定

2. 延迟设定页面



密码输入正确后，按 键，将进入延迟设定页面，显示如下：


返回<<

【延时设定】

起始	动作	结束	起始	动作	结束
0.1	合模	0.1	0.1	托退	0.1
0.1	座进	0.1	0.1	入牙	0.1
0.1	射出	0.1	0.1	退牙	0.1
0.1	储料	0.1	0.1	中子进	0.1
0.1	射退	0.1	0.1	中子退	0.1
0.1	座退	0.1	0.1	左滑	0.1
0.1	开模	0.1	0.1	右滑	0.1
0.1	托进	0.1	0.1	预留	0.1

提示： 返回工程师设定页

参数设定说明

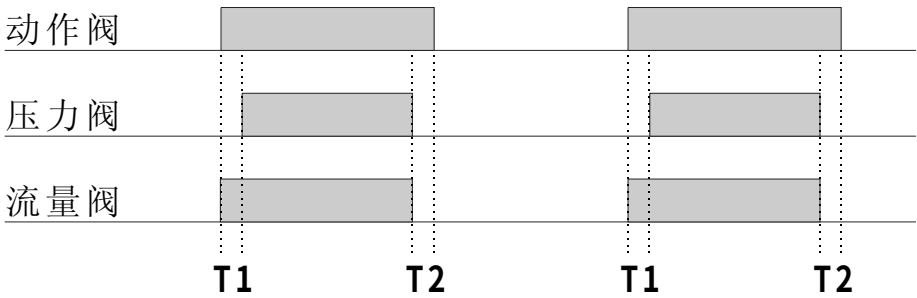

- (1) 起始延迟的意义：对应动作阀 ON→

延迟时间T1→压力输出ON

流量输出ON
- (2) 结束延时的意义：对应动作

压力输出OFF

流量输出OFF

→延时时间T2→ 动作阀OFF
- (3) 本系统起始[T1]、结束[T2]可设定范围 0.0-0.5秒。

3. 压力/流量斜率设定页面

射出

INJECTION

密码输入正确后，按  键一次，将进入压力/流量设定一页面，显示如下：

下页>>
【压力/流量斜率设定一】

动作	P	F	动作	P	F
*****	16	16	开模卸荷	16	16
快速锁模	16	16	开模慢速	16	16
*****	16	16	开模快速	16	16
低速锁模	16	16	开模低速	16	16
高压锁模	16	16	中子进	16	16
托模进	16	16	中子退	16	16
托模保持	16	16	入牙	16	16
托模退	16	16	退牙	16	16

提示：返回工程师设定页

射出

INJECTION

密码输入正确后，按  键两次，将进入压力/流量设定二页面，显示如下：

返回<<
【压力/流量斜率设定二】

动作	P	F	动作	P	F
一段射出	16	16	一级储料	16	16
二段射出	16	16	*****	16	16
三段射出	16	16	后射退	16	16
*****	16	16	座进	16	16
一级保压	16	16	座退	16	16
*****	16	16	滑模快速	16	16
*****	16	16	滑模慢速	16	16
前射退	16	16	*****	16	16

提示：返回工程师设定页

参数设定说明

压力/流量斜率指一个压力/流量，变化到下一个压力/流量值时，上升或下降的陡峭程度，“1”为变化最慢，“16”为最快；设定范围[1-16]。

4. 压力预调页面

儲料
FEEDING

密码输入正确后，按 键一次，将进入压力预调页面，显示如下：

下页>>
【压力预调】

最小电流 10 mA 最大电流 800 mA 预调流量 90 %	预调	不用							
	1	10	OFF	70	120	OFF			
	10	20	OFF	80	160	OFF			
	20	40	OFF	90	180	OFF			
	30	60	OFF	100	200	OFF			
	40	80	OFF	110	210	OFF			
	50	100	OFF	120	220	OFF			
	60	110	OFF	130	230	OFF			
			140	255	OFF				

提示: 返回工程师设定页

参数设定说明

压力预调为压力输出线性调整；由于各厂家油路整体设计及使用比例压力阀比例特性差异，除厂家特殊要求外，一般标准值为压力**0-800mA**，输出阻抗为**10-20Ω**。

压力调整方法：

该页面参数出厂时均已调好，如用户所配之比例阀特性差异，无法达到正常比例及线性比例时则可调整该页参数，首先将预调设为【使用】，再将预调栏设为【ON】，例如50栏位50bar压力位置，此时压力表会输出压力，若表上读值为45bar，则须增加该栏之参数，慢慢往上增加参数，直到压力表输出值为50bar；反复调整需要调整的每一栏参数，可使所设定之**0-140bar**压力完全与油压表上之压力一一对应，调整后，电脑会自动进行线性处理，并将处理结果做为之后正常之**D/A**比例输出值。

5. 流量预调页面

密码输入正确后，按  键两次，将进入流量预调页面，显示如下：

下页>>

【流量预调】

最小电流

10 mA

最大电流

800 mA

预调压力

90 bar

储料转速

0 r/min

预调

不用

1	40	OFF
10	60	OFF
20	80	OFF
30	110	OFF
40	140	OFF
50	160	OFF
60	180	OFF
70	200	OFF
80	210	OFF
90	230	OFF
99	255	OFF

提示: 返回工程师设定页

参数设定说明

流量预调为流量输出线性调整；由于各厂家油路整体设计及使用比例流量阀比例特性差异，除厂家特殊要求外，一般标准值为**0-800mA**，输出阻抗为**40Ω**。

流量调整方法：

该页面参数出厂时均已调好，如用户所配之比例阀特性差异，无法达到正常比例及线性比例时则可调整该页参数，关于速度调整，各厂家均有不同的测量方式，也有部分厂家用测储料转速表来测量转速，先将料筒温度加热到正常储料温度，储料速度设定**1、10、20、30** 不断往上加数值，到 **99** 时，实际有多少，反复调整需要调整的每一栏参数，可使所设定之**0-99%**速度完全与转速表上之比例系数一一对应，调整好后，电脑会自动进行线性处理，并将处理结果做为之后正常之**D/A**比例输出值。

6. 背压预调页面(选用)

密码输入正确后，按  键三次，将进入背压预调页面，显示如下：

返回<<

【背压预调】

最小电流 10 mA 最大电流 800 mA 储料动作 输出	预调	不用	70	120	OFF	
	1	10	OFF	80	160	OFF
	10	20	OFF	90	180	OFF
	20	40	OFF	100	200	OFF
	30	60	OFF	110	210	OFF
	40	80	OFF	120	220	OFF
	50	100	OFF	130	230	OFF
	60	110	OFF	140	255	OFF

提示: 返回工程师设定页

参数设定说明

背压预调为背压输出线性调整；由于各厂家油路整体设计及使用比例背压阀比例特性差异，除厂家特殊要求外，一般标准值为压力**0-800mA**，输出阻抗为**10-20Ω**。

背压调整方法：

该页面参数出厂时均已调好，如用户所配之比例阀特性差异，无法达到正常比例及线性比例时则可调整该页参数，先将料筒温度加热到正常储料温度，储料背压设定 **1、10、20、30** 不断往上加数值，到 **140** 时，实际有多少，反复调整需要调整的每一栏参数，可使所设定之 **0-140 bar** 背压完全与背压表上之压力一一对应调整好后，电脑会自动进行线性处理，并将处理结果做为之后正常之**D/A**比例输出值。

7. 电子尺/压力检测设定页面

座臺/調模

NOZZ/ADJ.

密码输入正确后，按  键一次/二次，将分别进入电子尺设定页面/压力检测设定页面，分别显示如下：

下页>> 【电子尺设定】

电子尺	功能	测量值	总长	限位	取零点
锁模	使用	250.0	400.0	375.0	确认
射出	使用	68.8	250.0	235.0	确认
滑模	使用	188.8	1250.0	1050.0	确认

提示：返回工程师设定页

返回<< 【压力检测设定】

传感器	功能	测量值	最大	上限	取零值
锁模	使用	250.0	210.0	200.0	确认
射出	使用	68.8	140.0	140.0	确认
系统	使用	188.8	210.0	210.0	确认

提示：返回工程师设定页

参数设定说明

- (1) 电子尺功能：如需使用电子尺，请选择[使用]。如用行程开关控制，请选择[不用]。
- (2) 电子尺测量值：表示锁模、射出、滑模电子尺的实际动态位置。
- (3) 电子尺总长：指锁模、射出、滑模电子尺实际长度。
- (4) 电子尺限位：指位置设定的最大值，此参数将决定于锁模、射出、滑模设定页的最大位置设定值，如设定参数大于限位值，系统将不接受设定的数字，而保留原有设定值。
- (5) 电子尺取零点：当机器使用电子尺时，功能选择使用后，有可能出现机械动作行程已到位而锁模、射出、滑模电子尺实际位置显示不为“0”的情况，此时可对相应电子尺清零，把光标移至[锁模尺]、[射出尺]、[滑模尺]取零点按钮上，按  键即可对相应电子尺清零。

- (6) 传感器功能：设定方法与电子尺同理。

8. 特殊功能选择页面

密码输入正确后，按  键，将进入特殊功能选择页面，显示如下：

下页>>

【 特殊功能选择 】

托模终止方式	行程	合模自保	低压
储料同时开模	使用	合模终止	时间
座退停止方式	时间	合模快速	引阀
储料按键自锁	使用	电眼信号	常闭
马达空转自停	使用	座进停用	时间
马达空转限时	999	储料转速	使用
马达Y-Δ转换	使用	滑模使用	双滑
Y-Δ转换时间	999.9	全自动	使用

提示： 返回工程师设定页

功能参数设定说明

- (1) 托模终止方式：选择行程则由行程终止，选择时间则由设定时间终止。
- (2) 储料同时开模：使用时冷却时间到，不必等储料射退完即可开模。
- (3) 座退停止方式：选择行程则由行程终止，选择时间则由设定时间终止。
- (4) 储料按键自锁：使用时则手动按储料键一次后即连续储料直到储料位置或时间到达后终止储料动作，或者再按一次储料键即终止储料动作。
- (5) 马达空转自停：使用时马达空转限时设定有效。
- (6) 马达空转限时：设定范围2-999分，马达起动时，系统检测在此限时时间内，机器没有做任何操作时则自动关闭马达，以保护马达寿命及节省电费。
- (7) 合模自保：可按输入键选择[快速]、[低压]，选择[快速]则快速时开始自保；选择[低 压]则低压时开始自保。
- (8) 合模终止：选择时间则合模高压时，高压时间开始计时，计时到即合模终止；选择[行程]则[合模终止输入点]通即合模终止；
- (9) 合模快速：选择引阀Y51在开模时一直输出；选择差动Y51在开模时不输出。
- (10) 滑模使用：可选择双滑模、单滑模、不用，此栏功能选择将决定于[滑模设定]页面的显示及滑模功能的使用选择。
- (11) 全自动：选择使用时，机器可进行全自动运行。



密码输入正确后，按 **滑模** 键两次，将进入功能锁定选择页面，显示如下：

返回<<		【功能锁定选择】	
全自动试机	不用	开模卸荷	不用
合模中托模	使用	定位功能	不用
射出检测	可选	滑模功能	可选
射出方式	可选	滑模方式	可选
自动清料	可选	中子形态	可选
自动座退	可选	绞牙功能	可选
托模方式	可选	预热功能	可选
吹气形态	可选	****	锁定

提示： 返回工程师设定页

功能参数设定说明

- (1) 全自动试机：使用时机器做全自动循环运行，此功能为机械厂试机老化专用，正常生产时不用；每次启动电脑时，系统默认为不用。
- (2) 合模中托模：此功能只有双滑模功能选择时起作用。
- (3) 开模卸荷：可选择使用或不用。
- (4) 定位功能：可选择使用或不用。
- (5) 射出检测、射出方式、自动清料、自动座退、托模方式、吹气形态、滑模功能、滑模方式、中子形态、绞牙功能、预热功能可选择可选或锁定，选择锁定时，模具资料各对应页面之该功能选择被锁定。

9. 备用功能设定页面

時間
TIME

密码输入正确后，按 键一次，将进入备用功能设定页面，显示如下：

下页 >>

【备用功能设定】

输出点转移功能

使用

Y 46

→

Y 56

开

Y 62

→

Y 62

关

输入点转移功能

使用

X 25

→

X 03

开

X 22

→

X 22

关

提示 到可编程备用点页

功能参数设定说明

- (1) 输出点转移功能:可选择【使用】和【不用】控制,选择使用后输出点即执行转移操作。此功能用于若因某点动作异常或损坏而欲更换至别点控制，可选择此功能。例如：开模输出点有故障时，而现在又不使用中子功能，则可将 Y46开模点转移到 Y56，再将输出接线调换即完成。本系统提供两个输出点同时转移功能，功能一但选择使用，系统将对两个设定栏进行判断，如该栏后面的状态为【开】则执行转移该栏前面设定的条件。
- (2) 输入点转移功能:可选择【使用】和【不用】控制,选择使用后输入点即执行转移操作。此功能用于若因某点输入异常或损坏而欲更换至别点控制，可选择此功能。例如：锁模停输入点有故障时，而现在又不使用中子功能，则可将 X25 转移到 X03，再将输入接线调换即完成。本系统提供两个输入点同时转移功能，功能一但选择使用系统将对两个设定栏进行判断，如该栏后面的状态为【开】则执行转移该栏前面设定的条件。

10. 可编程备用功能页面

時間

TIME

密码输入正确后，按  键二次，将进入可编程页面，显示如下：

上页<<		【可编程备用点】																	
使用 Y	60	在	ACFL 段输出																
使用 Y	63	在	ABCDEFGH IJKLMN OP 段输出																
使用 Y	61	在	FL 段输出																
使用 Y	70	在	C 段输出																
使用 Y	67	在	CD 段输出																
提示： <table border="0"> <tr> <td>A=快合</td> <td>B=低压</td> <td>C=高压</td> <td>D=合停</td> </tr> <tr> <td>E=座进</td> <td>F=射出</td> <td>G=保压</td> <td>H=储料</td> </tr> <tr> <td>I=射退</td> <td>J=座退</td> <td>K=慢开</td> <td>L=快开</td> </tr> <tr> <td>M=低开</td> <td>N=托模</td> <td>O=中子</td> <td>P=滑模</td> </tr> </table>				A=快合	B=低压	C=高压	D=合停	E=座进	F=射出	G=保压	H=储料	I=射退	J=座退	K=慢开	L=快开	M=低开	N=托模	O=中子	P=滑模
A=快合	B=低压	C=高压	D=合停																
E=座进	F=射出	G=保压	H=储料																
I=射退	J=座退	K=慢开	L=快开																
M=低开	N=托模	O=中子	P=滑模																

功能参数设定说明

为满足广泛的应用需求提供划时代的产品，我们主动推出可编程备用功能页面供广大用户自行定义修改功能及动作流程。

例 1：某台注塑机，由于油路上设计的不同，要求在锁模高压时同时输出一个点，并一直保持到储料射退完才可断电，则可选择一栏设 [使用]，再指定一个输出点（即此功能由 Y xx 来输出），然后设定需动作的段数 [C D] 即可轻松实现这一特殊功能。

注：D 段锁模停的输出范围是，自动时，锁模高压过程中碰到锁停开关，此段开始输出直到储料完。手动时，锁模高压过程中碰到锁停开关，此段开始输出，按开模键或复位按键断开。

例 2：某台注塑机，由于油路上设计的不同，要求在射出、储料时同时输出一个点，则可选择一栏设 [使用]，再指定一个输出点（即此功能由 Y xx 来输出）然后设定需动作的段数 [F H] 即可轻松实现这一特殊功能。

11. 温度参数/时间设定页面

密码输入正确后，按  键，将进入温度参数/时间设定页面，显示如下：

返回<<

【 温控参数/时间设定 】

	功能	P	D		功能	P	D
射咀	使用	50	50	三段	使用	50	50
一段	使用	50	50	四段	使用	50	50
二段	使用	50	50	五段	不用	50	50
油温选用	使用			上限	80		

03 年 01 月 01 日 18 时 08 分 58 秒

星期六

提示：返回工程师设定

功能参数设定说明

- 射咀、一段、二段、三段、四段、五段段功能：**可选择【使用】或【不用】，选择不用时，系统将不对该段进行检测和控制。
- 油温报警：**可选择【使用】或【不用】，选择不用时，系统检测到实际油温等于或高于设定上限值时，将忽略报警，否则将报警输出，同时在发生报警的该周期结束后，将转为手动并关闭马达。
- PD设定：**PD出厂前已设定好，一般情况下，敬请用户不能随便更改该参数。
- 比例（P）控制：**比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。
- 微分（D）控制：**在微分控制中，控制器的输出与输入误差信号的微分（即误差的变化率）成正比关系。自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件（环节）或有滞后组件，具有抑制误差的作用，其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”，即在误差接近零时，抑制误差的作用就应该是零。这就是说，在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的，比例项的作用仅是放大误差的幅值，而目前需要增加的是“微分项”，它能预测误差变化的趋势，这样，具有比例 + 微分的控制器，就能够提前使抑制误差的控制作用等于零，甚至为负值，从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象，比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。

12. 机器编号/出厂值设定页面

資料

DATUM

密码输入正确后，按 键，将进入机器编号/出厂值设定页面，显示如下：

返回<<

【立式机编号/出厂值设定】

立式机编号

PS-999999999

回复出厂值

确认

提示：

返回工程师设定页

功能参数设定说明

- (1) **立式机编号**：本系统提供立式机编号设定功能，可供机械厂机器出厂时设定机器编号方便销售管理及售后服务。
- (2) **回复出厂值**：如果您对密码页里的全部内容在更改的过程中，设定各项参数偏差太多而无法正常运转时，则请按输入键，选择确认后密码页里的全部内容及各项参数将回复出厂时的标准值。

第六章 输入/输出状态检测

1. 输入检测页面

在主画面按  键，将进入输入检测一页面，此时画面显示如下：

2003.1.2	【输入检测一】	15:32:15
☒ X00 紧急上升	☒ X10 左合模输入	
☐ X01 低压锁模*	☐ X11 右合模输入	
☒ X02 高压锁模*	☐ X12 开模停止	
☐ X03 锁模停止	☐ X13 左托模进停	
☒ X04 电眼输入	☒ X14 左托模退停	
☐ X05 储料停止*	☐ X15 滑模左停	
☐ X06 滑模右停	☐ X16 左滑慢速	
☒ X07 右滑慢速	☐ X17 二段射出	
提示: < ☐ -- 无输入 / ☒ -- 有输入 >		

在主画面按  键，将进入输入检测二页面，此时画面显示如下：

2003.1.2	【输入检测二】	15:32:15
☒ X20 右托模进停	☒ X30 备用	
☐ X21 右托模退停	☐ X31 备用	
☐ X22 座退停止	☐ X32 备用	
☐ X23 座进停止	☐ X33 备用	
☐ X24 三段射出	☐ X34 备用	
☐ X25 中子A进停	☐ X35 备用	
☐ X26 中子A退停	☐ X36 备用	
☐ X27 马达保护	☐ X37	
提示: < ☐ -- 无输入 / ☒ -- 有输入 >		

在主画面按 **4_{JKL}** 键，将进入按键检测一页面，此时画面显示如下：

2003.1.2 【按键检测一】 15:32:15	
☒ 手动	☒ 手动开模
☐ 自动	☐ 手动锁模
☐	☐ 手动射出
☐	☐ 手动射退
☐ 电热开/关	☐ 手动托模进
☐ 马达开/关	☐ 手动托模退
☐ 资料锁	☐ 手动座进
☐ 急停开关	☐ 手动座退
提示: < ☐ -- 无输入 / ☒ -- 有输入 >	

在主画面按 **5_{MNO}** 键，将进入按键检测二页面，此时画面显示如下：

2003.1.2 【按键检测二】 15:32:15	
☒ 手动调模	☒ 压力预调
☐ 手动吹气	☐ 增加
☐ 手动储料	☐ 减小
☐ 自动清料	☐ 手动绞牙进
☐ 手动多次托模	☐ 手动绞牙退
☐ 手动润滑	☐ 手动中子进
☐ 手动右滑	☐ 手动中子退
☐ 手动右滑	☐
提示: < ☐ -- 无输入 / ☒ -- 有输入 >	

以上输入检测页只提供讯号监测之用，不能进行资料更改。画面上的实心方块代表有讯号输入。

2. 输出检测页面

在主画面按  键，将进入输出检测一页面，此时画面显示如下：

2003.1.2 【输出检测一】 15:32:15	
☐ Y00锁 模	☐ Y10左托模退
☐ Y01座 进	☐ Y11开模卸荷
☒ Y02射 出	☐ Y12高压锁模
☐ Y03储 料	☐ Y13左滑模
☐ Y04射 退	☒ Y14开消阀
☐ Y05座 退	☒ Y15右滑模
☐ Y06开 模	☐ Y16中子A进
☐ Y07左托模进	☐ Y17中子A退
提示: < ☐ --无输出/ ☒ --有输出 >	

在主画面按  键，将进入输出检测二页面，此时画面显示如下：

2003.1.2 【输出检测二】 15:32:15	
☐ Y20故障警报	☐
☐ Y21右托模进	☐
☐ Y22右托模退	☒
☐ Y23滑模快速	☐
☐ Y24定位上/入牙	☐ 压力阀指示
☐ Y25定位下/出牙	☐ 流量阀指示
☐ Y26左模吹气	☐ 调模指示
☐ Y27右模吹气	☐ 自动清料指示
提示: < ☐ --无输出/ ☒ --有输出 >	

在主画面按  键，将进入输出检测三页面，此时画面显示如下：


2003.1.2 【输出检测三】 15:32:15	
☐ T0射咀	☐ 手动指示
☐ T1一段	☐ 自动指示
☒ T2二段	☐
☐ T3三段	☐
☐ T4四段	☐ 电热开/关指示
☐ T5五段	☐ 马达启动指示
☐ Δ马达	☐ 压示指示
☐ Y马达	☐


提示: < ☐ --无输出 / ☒ --有输出 >


以上输出检测页只提供讯号监测之用，不能进行资料更改。画面上的实心方块代表有讯号输出。

★ 特别说明



本说明书所有输入、输出点页面如有改动，恕不另行通知，请以电脑显示检测页面为准。

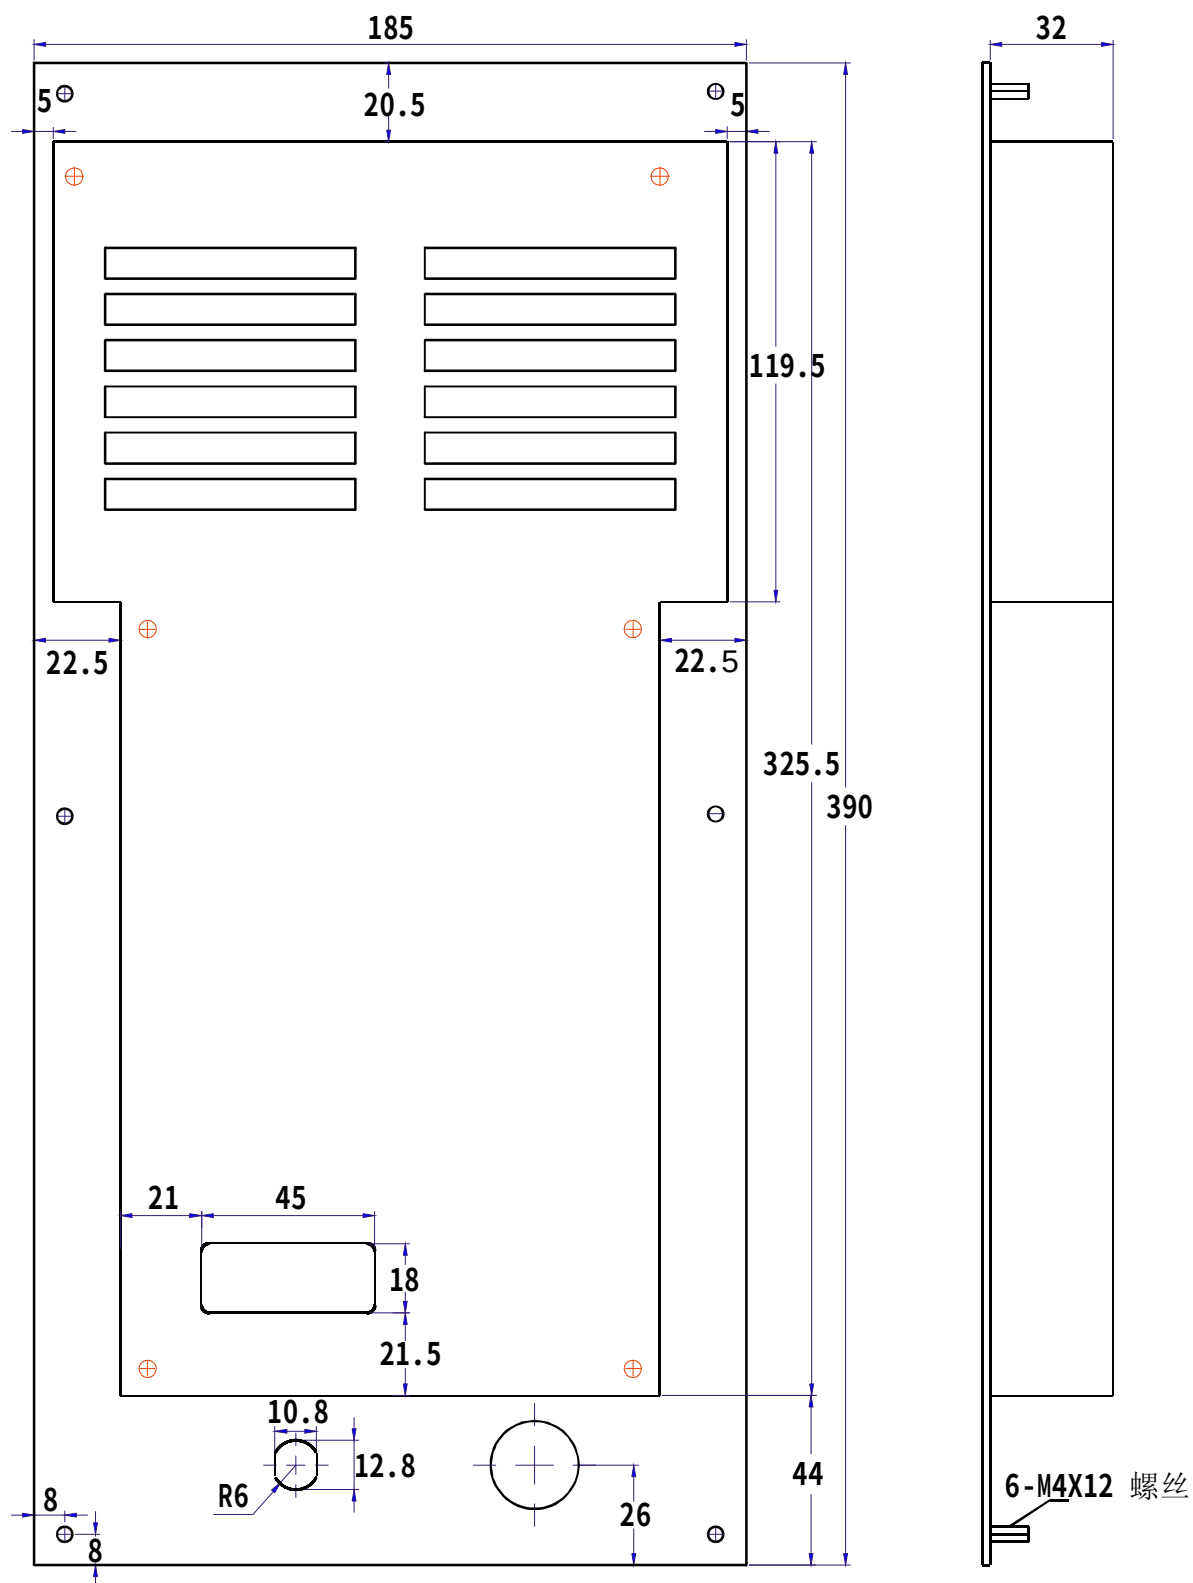**BK208C键盘安装尺寸图**

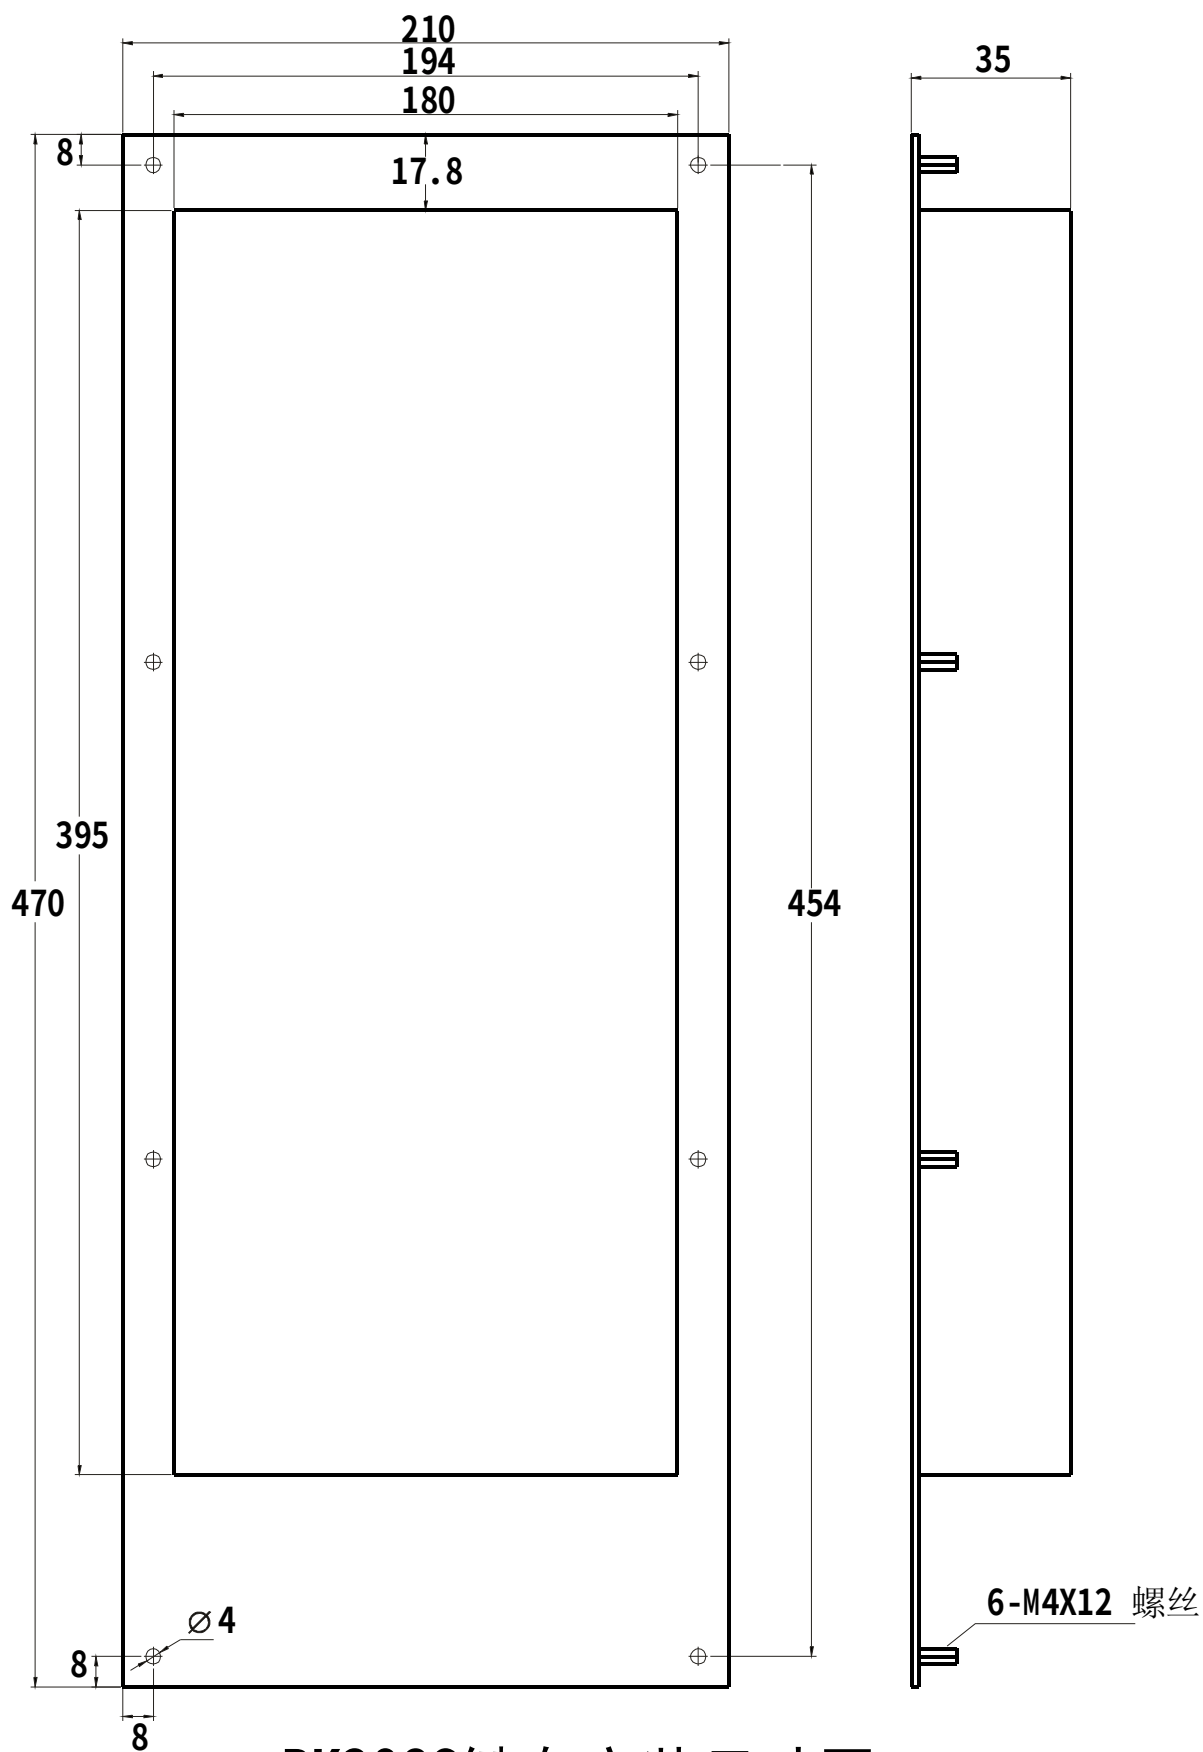
**BK208S**键盘安装尺寸图

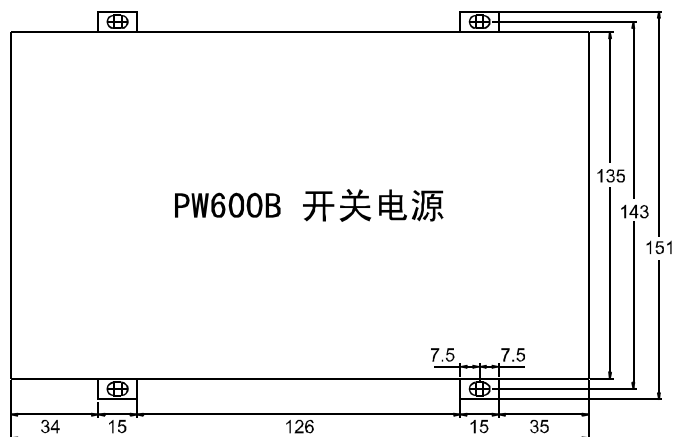


开关电源盒外形尺寸及安装孔位图

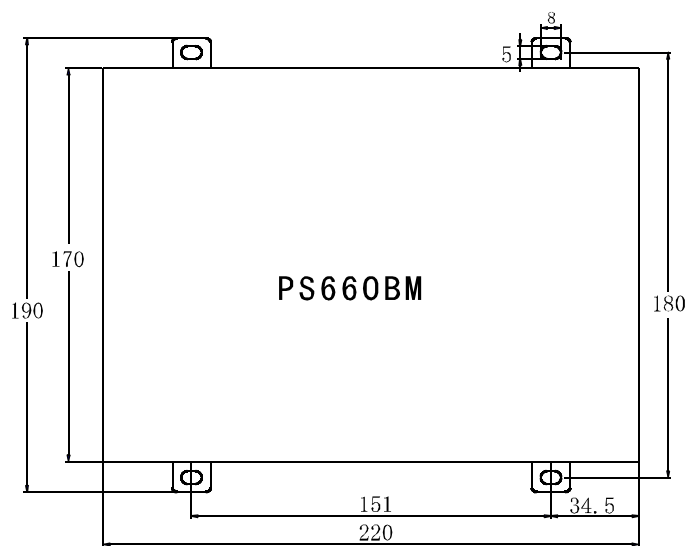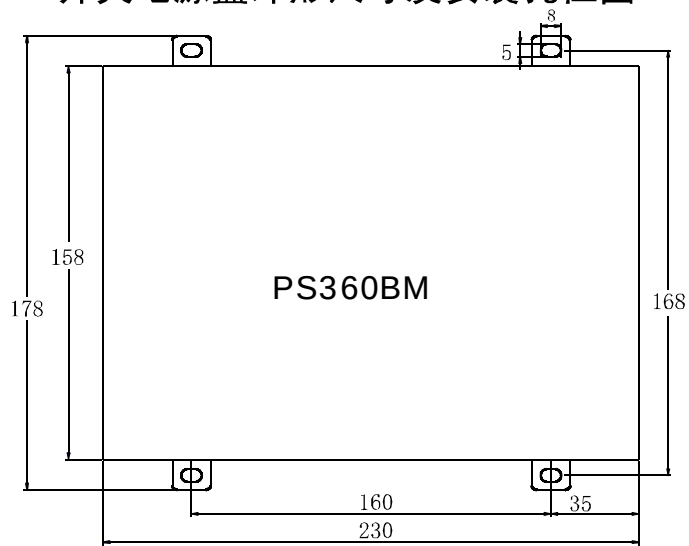

主机外形尺寸及安装孔位图

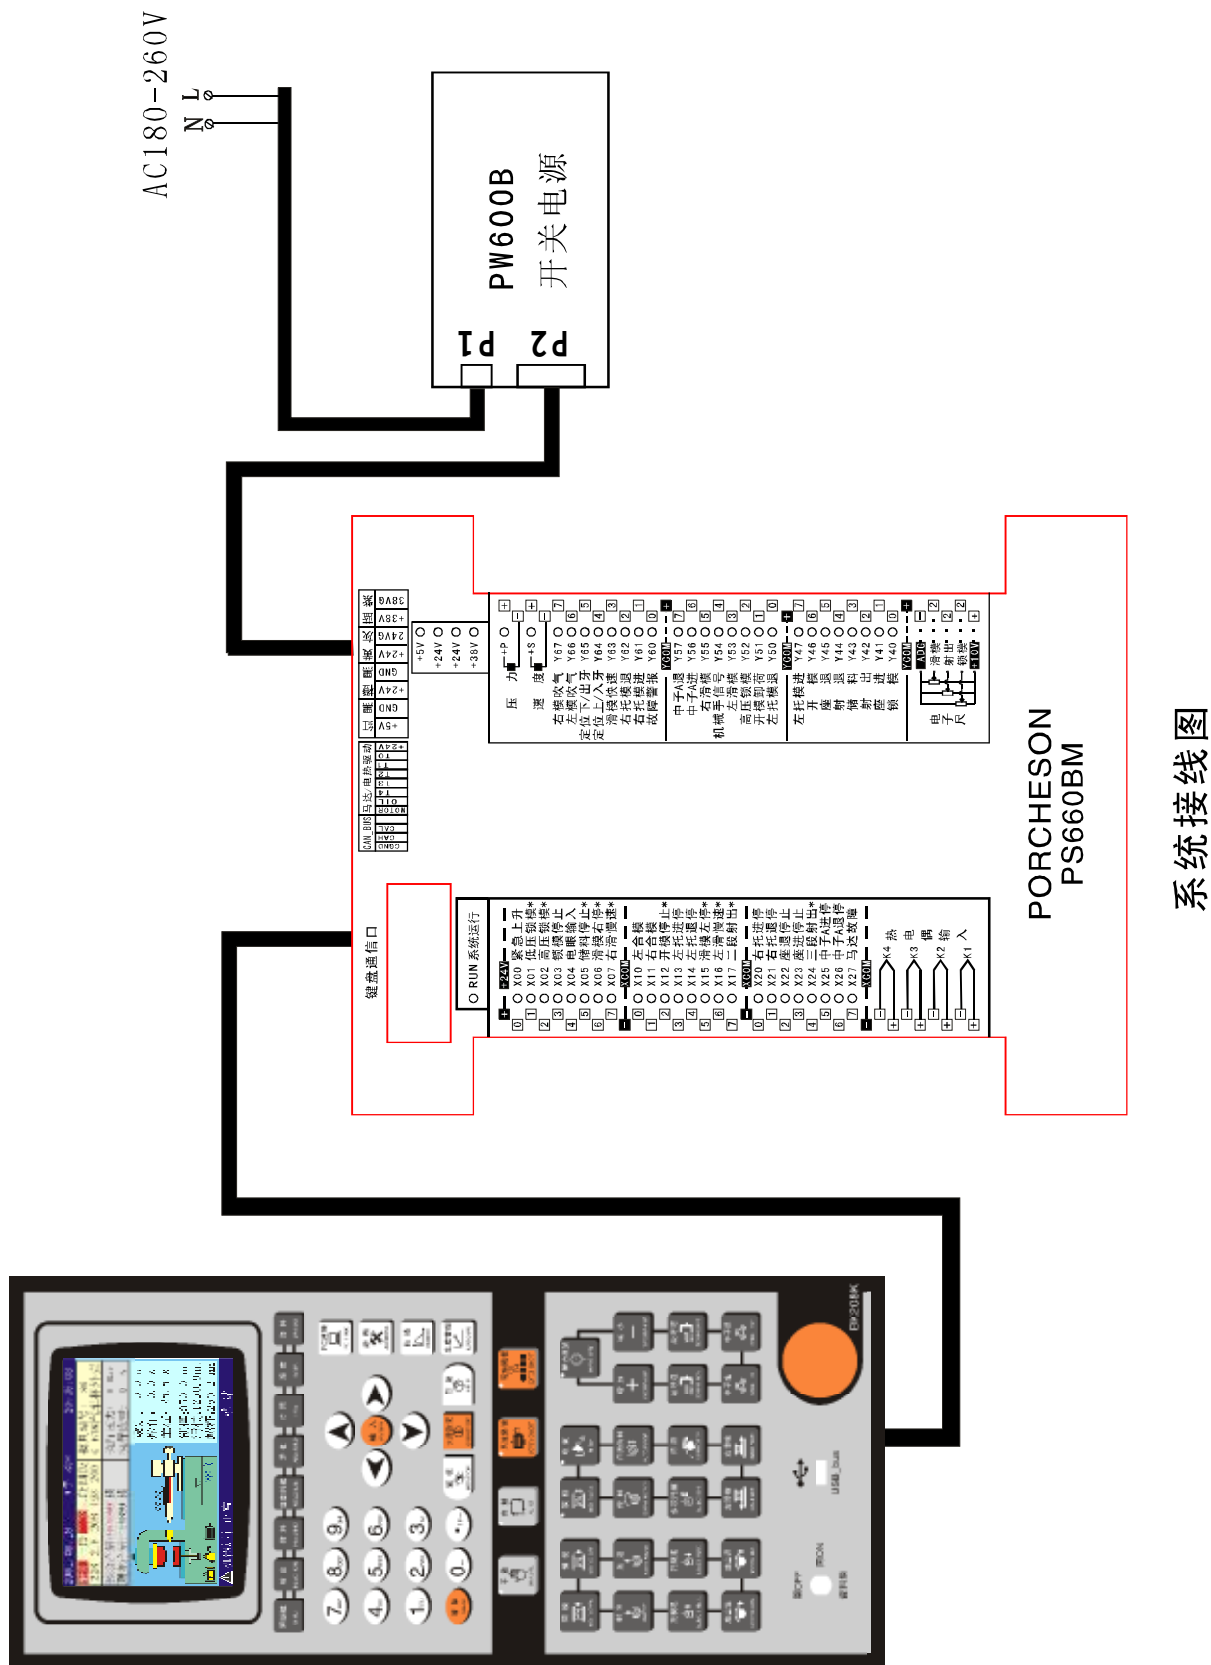

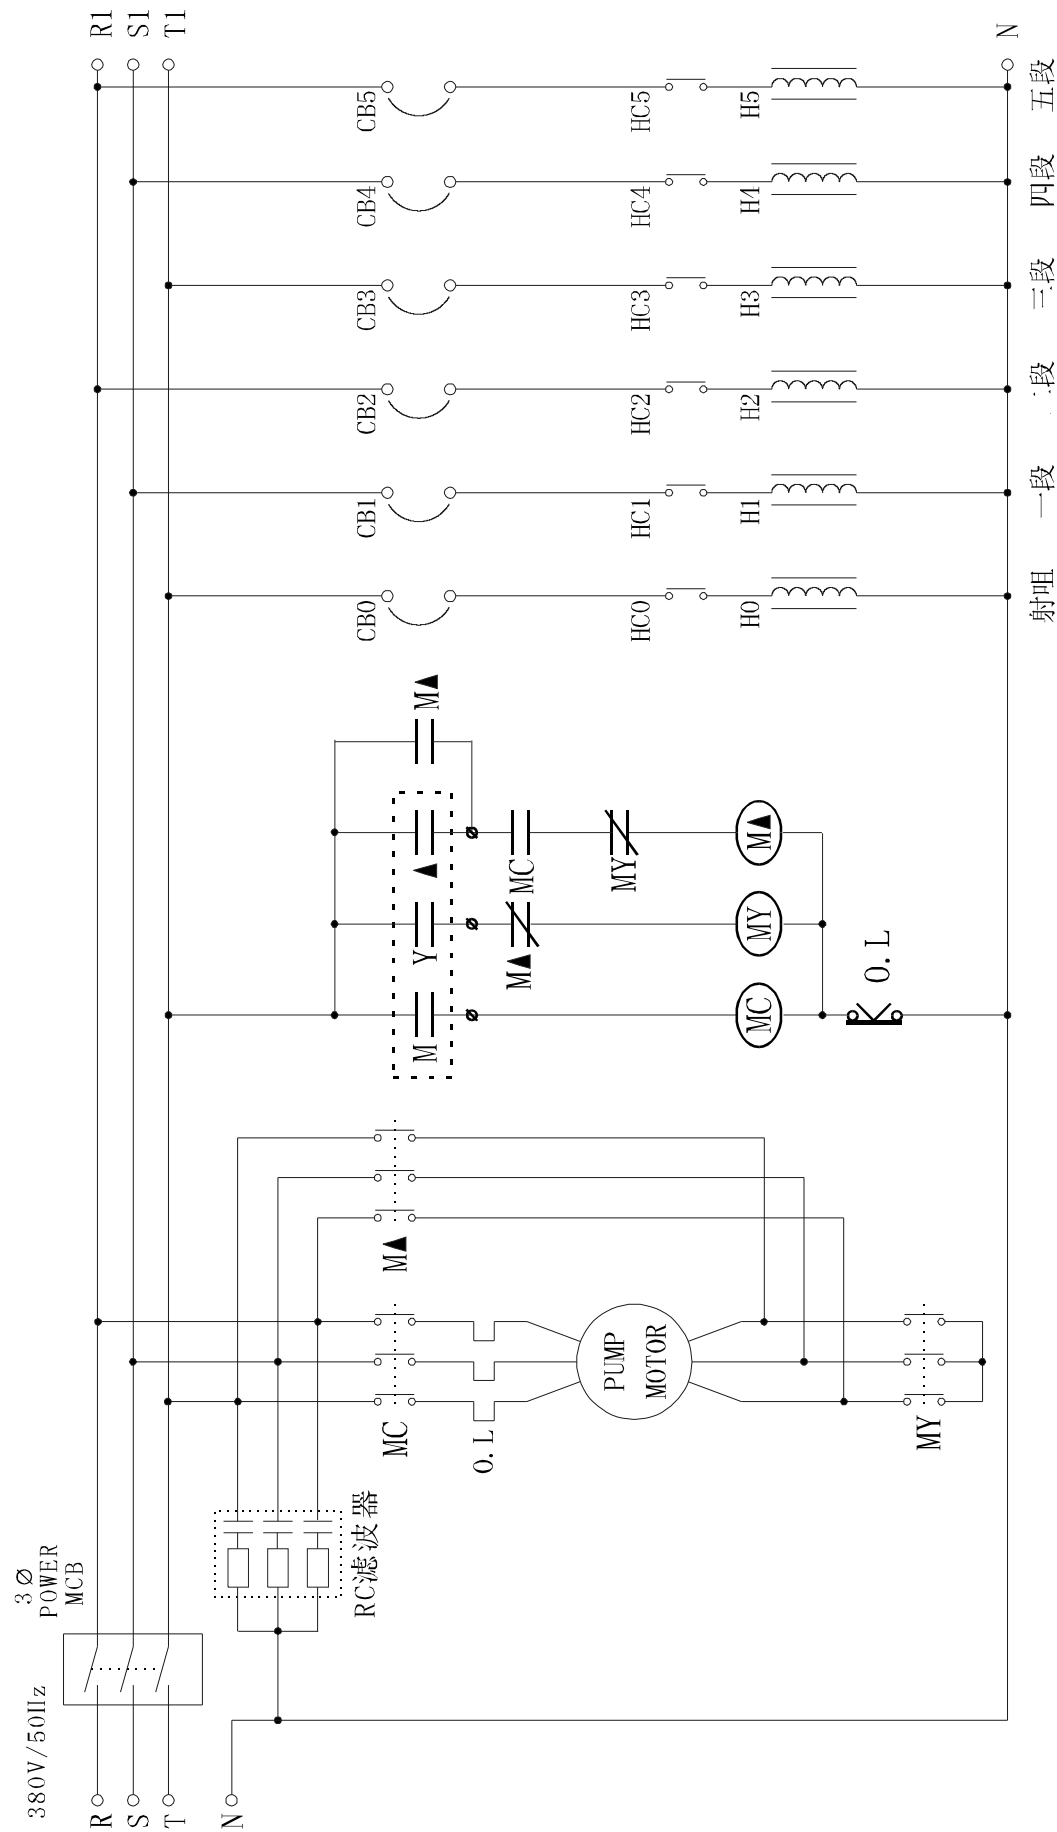

马达电热接线图（仅供参考）